

**METREL MD 9020**  
Electrical & Electronic Bench and Field Service  
Digital Multimeter with Temperature



**MD 9020**  
**User Manual**  
**Bedienungsanleitung**  
*Version 1.0, Code no. 20 751 286*

***Distributor:***

**METREL d.d.**

Ljubljanska cesta 77

1354 Horjul

Slovenia

e-mail: [metrel@metrel.si](mailto:metrel@metrel.si)

web site: <http://www.metrel.si/>

**Metrel GmbH**

Mess und Prüftechnik

Orchideenstrasse 24

90542 Eckental -Brand

Germany

E-mail: [metrel@metrel.de](mailto:metrel@metrel.de)

Internet: <http://www.metrel.de/>

**Metrel UK**

Test & Measurement

Unit 1, Hopton House,

Ripley Drive,

Normanton Industrial Estate,

Normanton,

West Yorkshire

WF6 1QT

Great Britain

E-mail: [info@metrel.co.uk](mailto:info@metrel.co.uk)

Internet: <http://www.metrel.co.uk/>

© 2007 METREL



Mark on your equipment certifies that this equipment meets the requirements of the EC (European Community) regulations concerning safety and electromagnetic compatibility.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means without permission in writing from METREL.

---

## Table of contents/ Inhalt

### English

1 Safety .....	4
2 Cenelec Directives.....	6
3 Product Description .....	7
4 Operation .....	8
5 Maintenance .....	14
6 Specification .....	16
LIMITED WARRANTY .....	20

### Deutsch

1 Sicherheit.....	21
2 Cenelec-Richtlinien.....	23
3 Produktbeschreibung.....	24
4 Betrieb .....	25
5 Wartung .....	31
6 Technische Daten.....	33
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE .....	38

## 1 Safety

This manual contains information and warnings that must be followed for operating the instrument safely and maintaining the instrument in a safe operating condition. If the instrument is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the instrument may be impaired. The meter is intended only for indoor use.

The meter (all versions) is protected, against the users, by double insulation per UL3111-1(1994), CSA C22.2 No. 1010-1-92, EN61010-1(1995) and IEC61010-1(1995) to CAT II 1000V & CAT III 600V.

### Standard CE version series Terminals (to COM) ratings:

- V :Category II 1000 Volts AC & DC, and Category III 600 Volts AC & DC.
- A / mA $\mu$ A : Category II 250 Volts ac and 150 Volts dc.

### Protection-reinforced CE + UL version series Terminals (to COM) ratings:

- V :Category II 1000 Volts AC & DC, and Category III 600 Volts AC & DC.
- A / mA $\mu$ A : Category III 500 Volts AC and 300 Volts DC.

\*Look for UL listed logo printed on meter

## PER IEC61010 OVERVOLTAGE INSTALLATION CATEGORY

### OVERVOLTAGE CATEGORY II

Equipment of **OVERVOLTAGE CATEGORY II** is energy-consuming equipment to be supplied from the fixed installation.

Note – Examples include household, office, and laboratory appliances.

### OVERVOLTAGE CATEGORY III

Equipment of **OVERVOLTAGE CATEGORY III** is equipment in fixed installations.

Note – Examples include switches in the fixed installation and some equipment for industrial use with permanent connection to the fixed installation.

### Terms in this manual:

**WARNING** identifies conditions and actions that could result in serious injury or even death to the user.

**CAUTION** identifies conditions and actions that could cause damage or malfunction in the instrument.

### WARNING








To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. To avoid electrical shock hazard, observe the proper safety precautions when working with voltages above 60 VDC or 30 VAC rms. These voltage levels pose a potential shock hazard to the user. Do not touch test lead tips or the circuit being tested while power is applied to the circuit being measured. Keep your fingers behind the finger guards of the test leads during measurement. Inspect test leads, connectors, and probes for damaged insulation or exposed metal before using the instrument. If any defects are found, replace them immediately. Do not measure any current that exceeds the current rating of the protection fuse. Do not attempt a current measurement to any circuit where the open circuit voltage is above the protection fuse voltage rating. Suspected open circuit voltage should be checked with voltage functions. Never attempt

a voltage measurement with the test lead inserted into the  $\mu\text{A}/\text{mA}$  or A input jack. Only replace the blown fuse with the proper rating as specified in this manual.

**CAUTION**

Disconnect the test leads from the test points before changing functions. Always set the instrument to the highest range and work downward for an unknown value when using manual ranging mode.

**INTERNATIONAL ELECTRICAL SYMBOLS**


	Caution ! Refer to the explanation in this Manual
	Caution ! Risk of electric shock
	Earth (Ground)
	Double Insulation or Reinforced insulation
	Fuse
	AC--Alternating Current
	DC--Direct Current

## **2 Cenelec Directives**

The instruments conform to CENELEC Low-voltage directive 73/23/EEC and Electromagnetic compatibility directive 89/336/EEC.

### 3 Product Description

This user's manual uses only representative model for illustrations. Please refer specification details for function availability to each model.

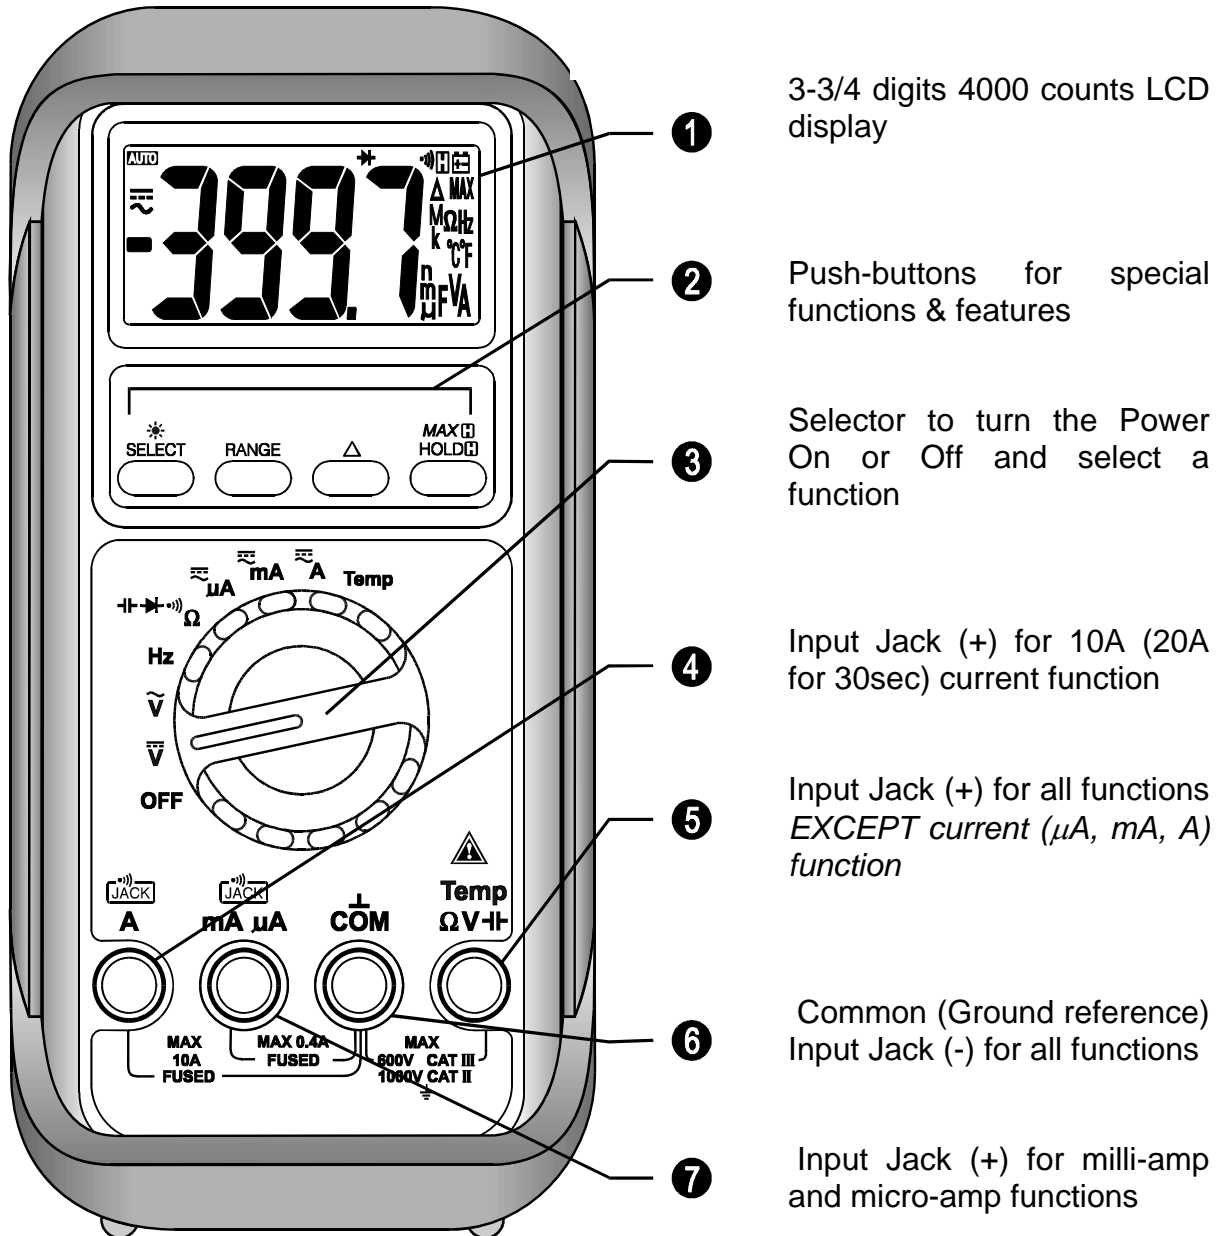

1 3-3/4 digits 4000 counts LCD display

2 Push-buttons for special functions & features

3 Selector to turn the Power On or Off and select a function

4 Input Jack (+) for 10A (20A for 30sec) current function


5 Input Jack (+) for all functions EXCEPT current ( $\mu A$ , mA, A) function

6 Common (Ground reference) Input Jack (-) for all functions

7 Input Jack (+) for milli-amp and micro-amp functions

## 4 Operation

### DC Voltage, AC Voltage, & Hz Frequency functions

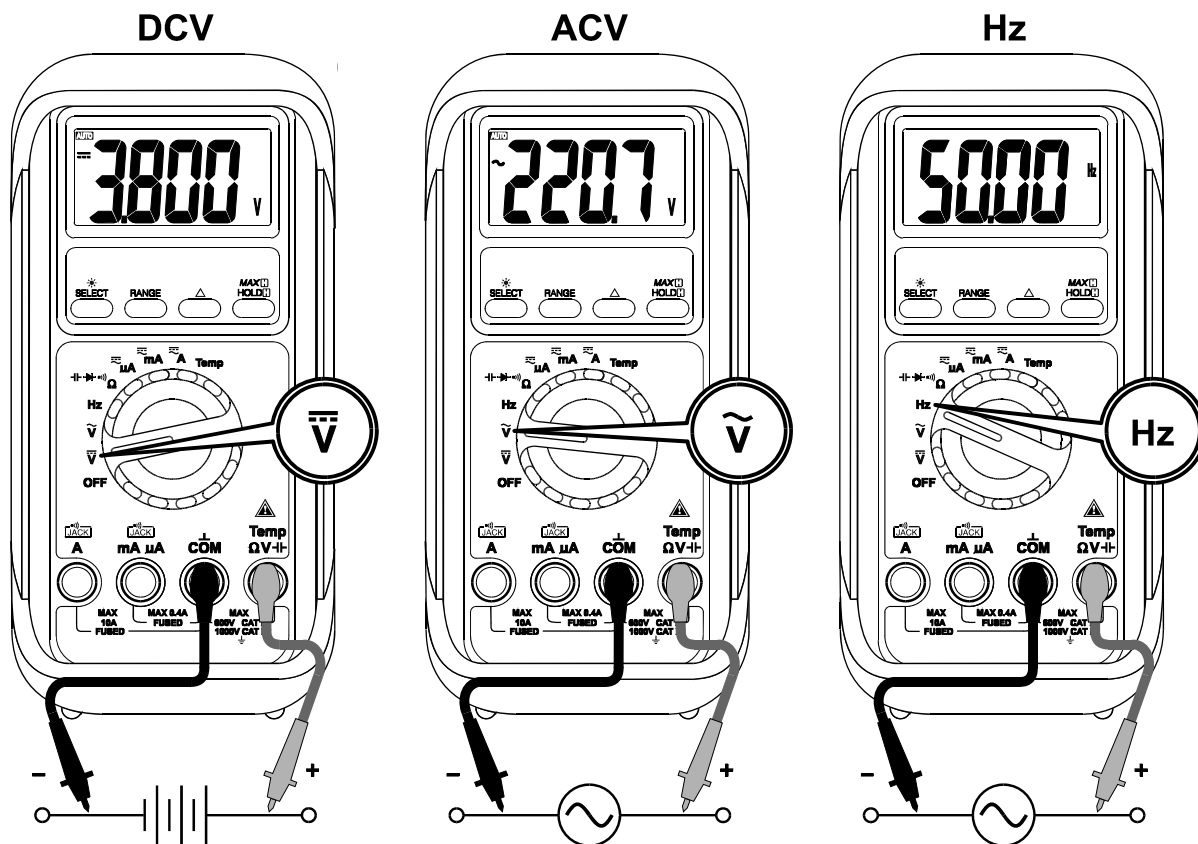


**Note:**

- AC 400.0mV range selection is by RANGE button manually, and is specified from AC 1.
- DC 400.0mV range is designed with 1000MΩ high input impedance for least current drain in measuring small signals, and can cope better with most commercially available voltage output transducers and adapters. The non-zero display reading is normal when the meter inputs are open circuit, which will not affect actual measurement accuracy. Open input is actually a floating condition, which is not a zero-volt-input condition. The meter will show zero or close to zero reading when the inputs are shorted.



### Ω Resistance, and $\cdot\cdot\cdot$ ) Continuity functions

Defaults at Ω. Press **SELECT** button momentarily to select  $\cdot\cdot\cdot$ ) Continuity function which is convenient for checking wiring connections and operation of switches. A continuous beep tone indicates a complete wire.

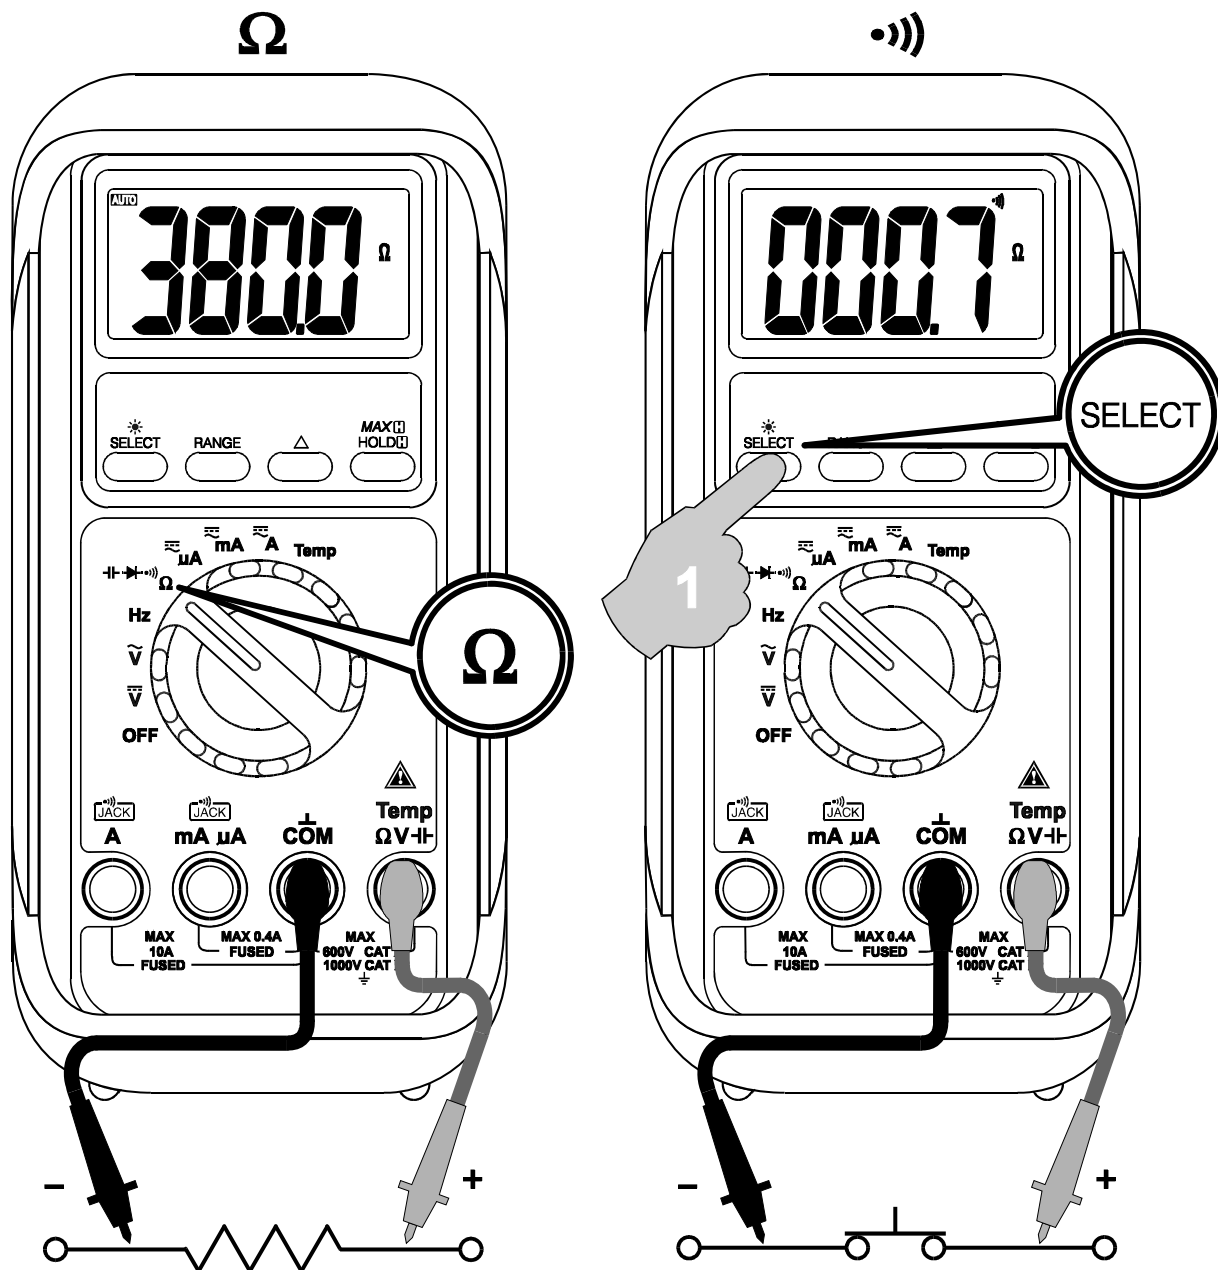


### CAUTION

Using Resistance, Continuity, Diode or Capacitance function in a live circuit will produce false results and may damage the instrument. In many cases the suspected component must be disconnected from the circuit to obtain an accurate measurement reading.

**➔ Diode test, ⚡ Capacitance functions**

Defaults at  $\Omega$ . Press **SELECT** button momentarily 2 times to select ➔ Diode test function. Normal forward voltage drop (forward biased) for a good silicon diode is between 0.400V to 0.900V. A reading higher than that indicates a leaky diode (defective). A zero reading indicates a shorted diode (defective). An OL indicates an open diode (defective). Reverse the test leads connections (reverse biased) across the diode. The digital display shows OL if the diode is good. Any other readings indicate the diode is resistive or shorted (defective).

Defaults at  $\Omega$ . Press **SELECT** button momentarily 3 times to select ⚡ Capacitance function. Relative zero  $\Delta$  mode can be used to zero out the parasitic capacitance of the leads and the internal protection circuitry of the meter when measuring low capacitance in the order of Pico Farad (pF).

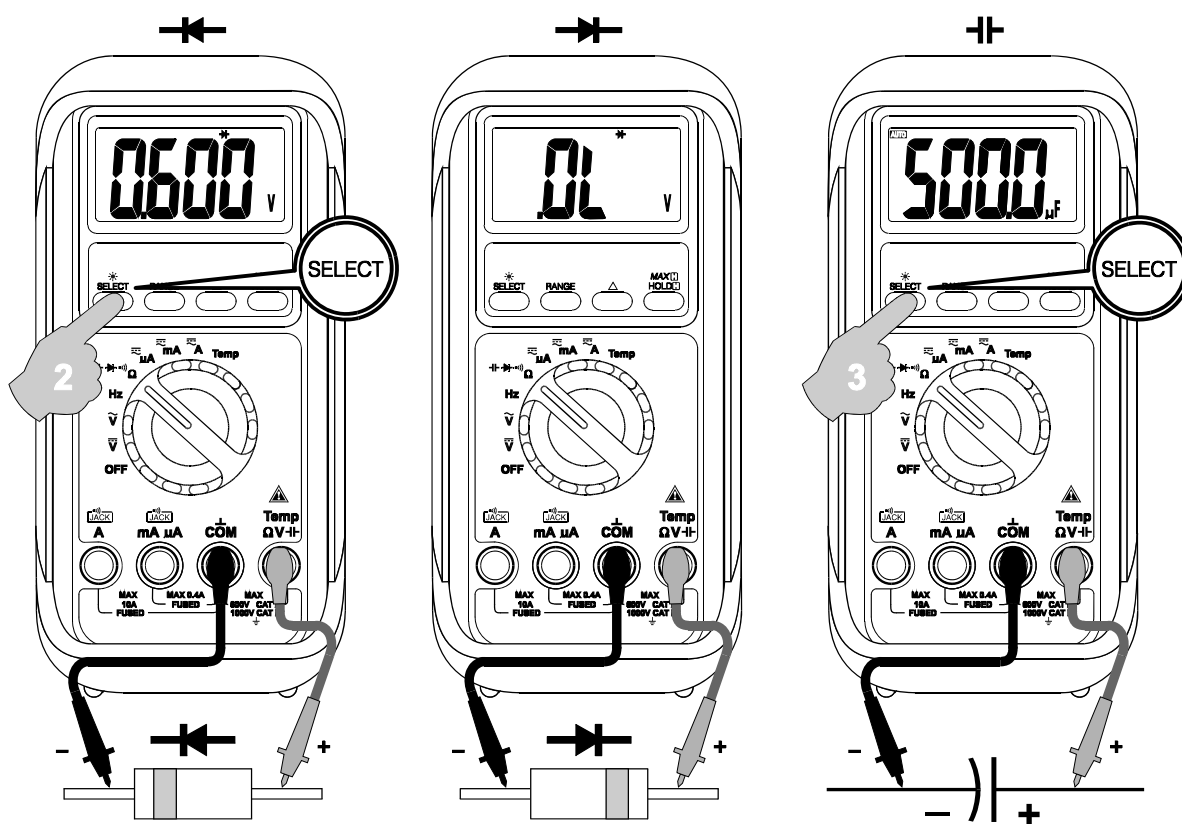


**CAUTION**

Discharge capacitors before making any measurement. Large value capacitors should be discharged through an appropriate resistance load

**$\mu$ A, mA, and A Current functions**

Default at DC. Press **SELECT** button momentarily to select AC.

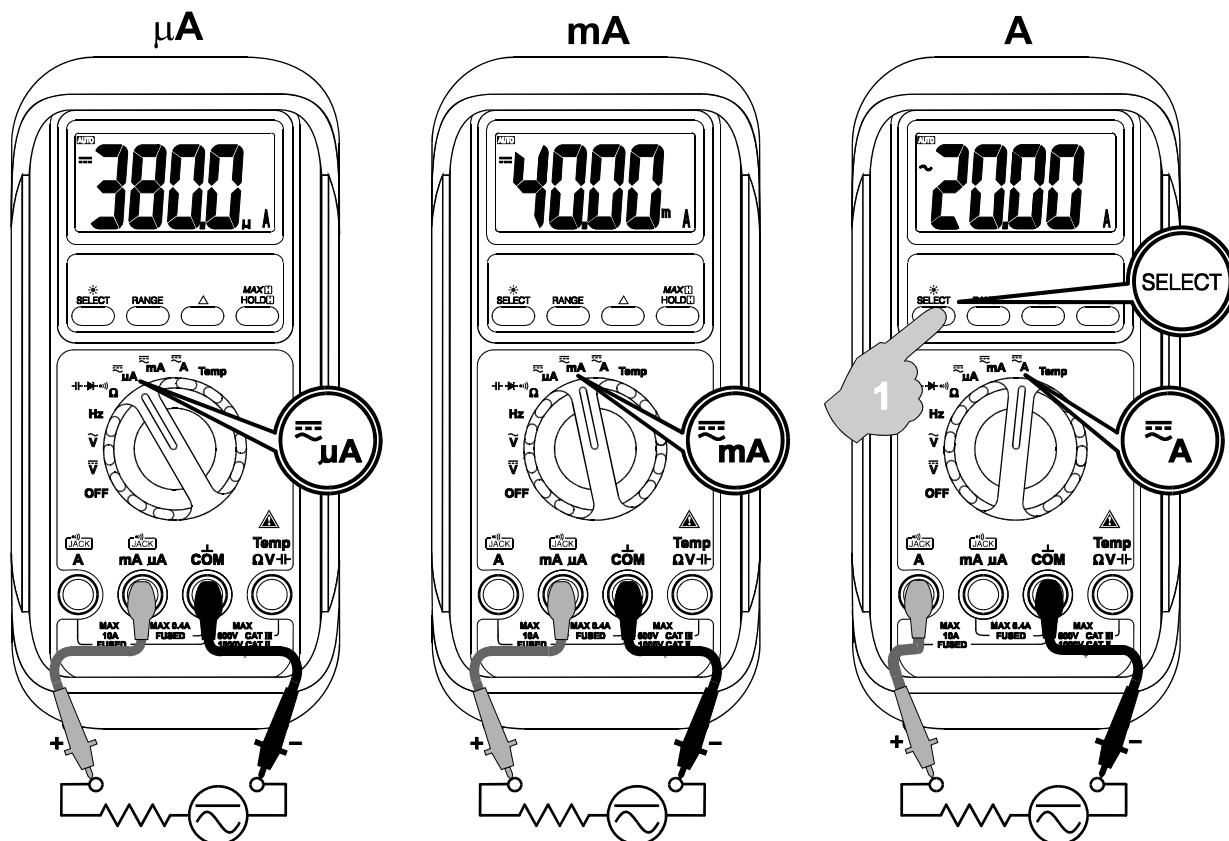

**CAUTION**


When measuring a 3-phase system, special attention should be taken to the phase-to-phase voltage which is significantly higher than the phase-to-earth voltage. To avoid exceeding the voltage rating of the protection fuse(s) accidentally, always consider the phase-to-phase voltage as the working voltage for the protection fuse(s).

**Beep-Jack™ Input Warning**

The meter beeps to warn the user against possible damage to the meter due to improper connections to the µA, mA, or A input jacks when other function (like voltage function) is selected.

**Temperature function (MD 9020)**

Be sure to insert the banana plug type-K temperature bead AMD 9023 (Optional purchase) with correct **+** **-** polarities. Defaults at degree C (Celsius). Press SELECT button momentarily to select degree F (Fahrenheit). You can also use a plug adapter AMD 9024 (Optional purchase) with banana pins to type-K socket to adapt other type-K standard mini plug temperature probes.

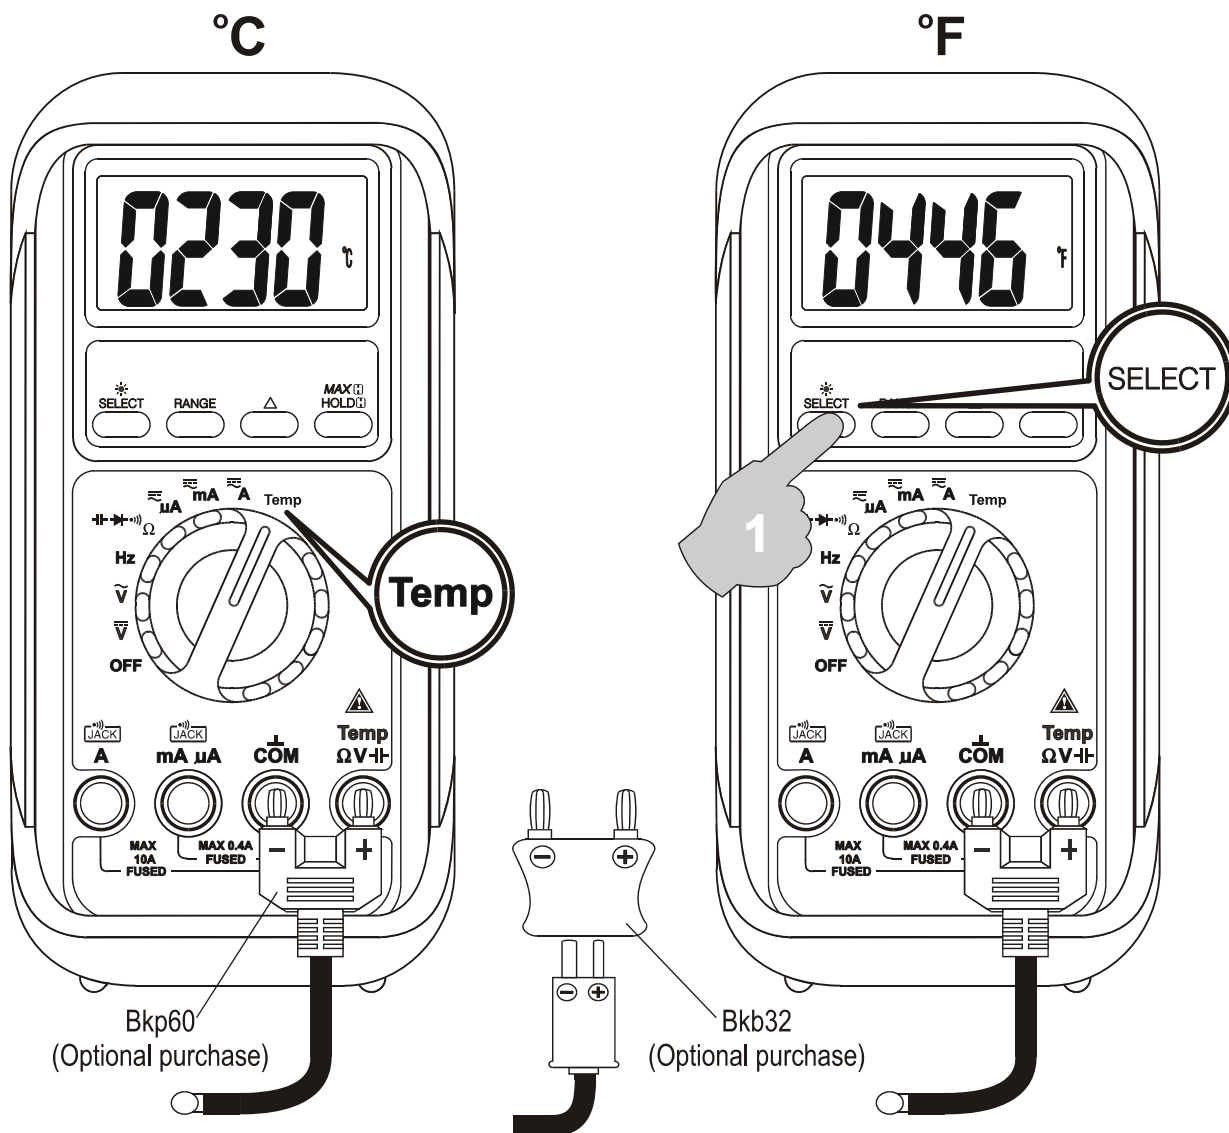

**Relative zero  $\Delta$  mode**

Relative zero  $\Delta$  mode allows the user to offset the meter consecutive measurements with the displaying reading as the reference value. The display will now show readings relative to the stored reference value. That is, display = reading - stored value. Press the  $\Delta$  button momentarily to activate or to exit relative zero mode.

**Manual or Auto-ranging**


Press the **RANGE** button momentarily to select manual-ranging mode, and the meter will remain in the range it was in, the LCD annunciator **AUTO** turns off. Press the button momentarily again to step through the ranges. Press and hold the button for 1 second or more to resume auto-ranging mode.

Note: Manual ranging mode feature is not available in Hz & Cx functions.

**HOLD** 

The hold feature freezes the display for later view. Press the **HOLD**  button momentarily to activate or to exit the hold feature.

**MAX** 

The max feature compares and displays the measured maximum value as fast as 25ms in a single range, and with automatic up range capability. Press the **MAX**  button for 1 second or more to activate or to exit the max feature in the voltage or current functions.

**Sleep Mode**

The meter will enter a low power consumption sleep mode automatically to extend battery life after approximately 30 minutes of no rotary-switch or push button operations. To wake up the meter from sleep mode, press any buttons momentarily or turn the rotary-switch to an adjacent position. Always set the rotary-switch to the OFF position manually when the meter is not in use.

## 5 Maintenance

### WARNING

To avoid electrical shock, disconnect the meter from any circuit, remove the test leads from the input jacks and turn OFF the meter before opening the case. Do not operate with open case.


### Cleaning and Storage

Periodically wipe the case with a damp cloth and mild detergent; do not use abrasives or solvents. If the meter is not to be used for periods of longer than 60 days, remove the batteries and store them separately

### Trouble Shooting

If the instrument fails to operate, check batteries and test leads etc., and replace as necessary. Double check operating procedure as described in this user's manual.

If the instrument voltage-resistance input terminal has subjected to high voltage transient (caused by lightning or switching surge to the system) by accident or abnormal conditions of operation, the series fusible resistors will be blown off (become high impedance) like fuses to protect the user and the instrument. Most measuring functions through this terminal will then be open circuit. The series fusible resistors and the spark gaps should then be replaced by qualified technician. Refer to the **LIMITED WARRANTY** section for obtaining warranty or repairing service.

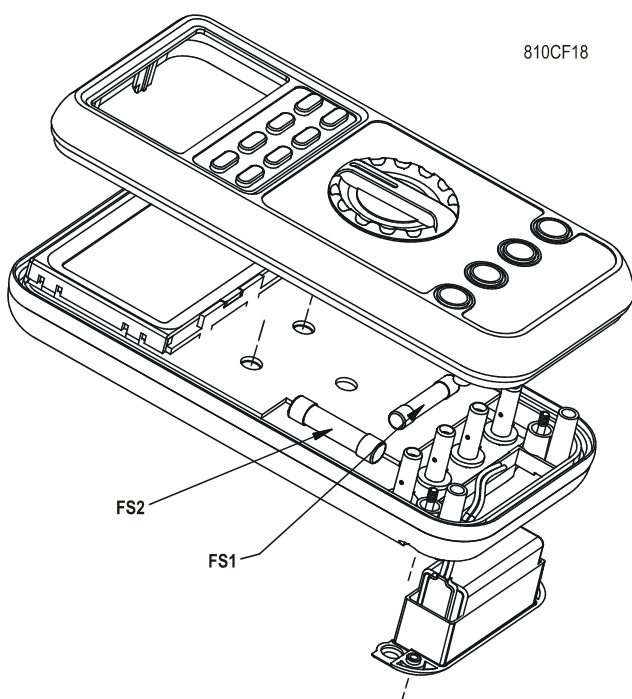

### Battery and Fuse replacement

#### Battery use:

Standard 1.5V AAA Size (NEDA 24A or IEC LR03) battery X 2

#### Standard CE Version series fuses:

Fuse (FS1) for  $\mu\text{A}$ mA current input: 0.5A/250V, F fuse;

Fuse (FS2) for A current input: 15A/250V, F fuse

#### Protection-reinforced CE + UL Version series fuses:

Fuse (FS1) for  $\mu\text{A}$ mA current input: 0.63A/500V, IR 200kA, F fuse;

Fuse (FS2) for A current input: 12.5A/500V, IR 20kA, F fuse

#### Battery replacement for models with battery access door:

Loosen the 2 screws from the battery access door of the case bottom. Lift the battery access door and thus the battery compartment up. Replace the battery. Re-fasten the screws.

*Fuse replacement (and also Battery replacement for splash proof version without battery access door):*

Loosen the 4 screws from the case bottom. Lift the end of the case bottom nearest the input jacks until it unsnaps from the case top. Replace the blown fuse(s) and/or the battery. Replace the case bottom, and ensure that all the gaskets are properly seated and the two snaps on the case top (near the LCD side) are engaged. Re-fasten the screws.

## 6 Specification

### GENERAL SPECIFICATIONS

<b>Display:</b>	3-3/4 digits 4000 counts LCD display
<b>Polarity:</b>	Automatic
<b>Update Rate:</b>	3 per second nominal
<b>Operating Temperature:</b>	0°C to 40°C
<b>Relative Humidity :</b>	Maximum relative humidity 80% for temperature up to 31°C decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C
<b>Altitude:</b>	Operating below 2000m
<b>Pollution degree:</b>	2
<b>Storage Temperature:</b>	-20°C to 60°C, < 80% R.H. (with battery removed)
<b>Temperature Coefficient:</b>	nominal 0.15 x (specified accuracy)/°C @(0°C -18°C or 28°C -40°C), or otherwise specified
<b>Sensing:</b>	Average sensing for MD 9020.
<b>Safety:</b>	The meter (all versions) is protected, against the users, by double insulation per UL3111-1(1994), CSA C22.2 No. 1010-1-92, EN61010-1(1995) and IEC61010-1(1995) to CAT II 1000V & CAT III 600V.

#### **Standard CE version series Terminals (to COM) ratings:**

- V : Category II 1000 Volts AC & DC, and Category III 600 Volts AC & DC
- A / mAμA : Category II 250 Volts ac and 150 Volts dc

#### **Protection-reinforced CE + UL version series Terminals (to COM) ratings:**

- V : Category II 1000 Volts AC & DC, and Category III 600 Volts AC & DC
- A / mAμA : Category III 500 Volts AC and 300 Volts DC

### Overload Protections

#### **Standard CE version:**

- μA & mA : 0.5A/250V F Fuse;
- A: 15A/250V F Fuse;
- V: 1050Vrms, 1450Vpeak;
- Ω, & Others : 600VDC/VAC rms
- 

#### **Protection-reinforced CE + UL version:**

- μA & mA : 0.63A/500V, IR200kA, F Fuse
- A : 12.5A/500V, IR20kA, F Fuse
- V : 1050Vrms, 1450Vpeak;
- Ω, & Others: 600VDC/VAC rms

<b>Transient protection:</b>	6.5kV (1.2/50μs surge)
<b>Power Supply:</b>	1.5V AAA Size (NEDA 24A or IEC LR03) battery X 2
<b>Power Consumption:</b>	3.2 mA typical



**Low Battery:** Below approx. 2.4V

**E.M.C.:** Meets EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2(1995), and EN61000-4-3(1996)  
In an RF field of 3V/m:

#### CAPACITANCE FUNCTION IS NOT SPECIFIED

AC 4.000V range: Total Accuracy = Specified Accuracy + 700 digits

AC 400.0μA range: Total Accuracy = Specified Accuracy + 300 digits

Other function ranges: Total Accuracy = Specified Accuracy + 40 digits

Performance above 3V/m is not specified

**Sleep Mode Timing:** Idle for 30 minutes

**Sleep Mode Consumption:** 300μA typical for MD 9020;

**Dimension:** L186mm X W87mm X H35.5mm; L198mm X W97mm X H55mm with holster

**Weight:** 296 gm; 396 gm with holster

**Special Features:** 25ms Max Hold; Data Hold; Relative zero mode; Beep-jack™ input warning; Back-lighted display

**Accessories:** Test leads (pair), batteries installed, user's manual

#### Optional Accessories:

- AMD 9023 - Banana plug type-K bead probe,
- AMD 9024 - Banana pins to type-K socket plug adapter.

#### ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accuracy is  $\pm$ (% reading digits + number of digits) or otherwise specified, at 23 °C  $\pm$ 5 °C & less than 75% R.H.

#### Voltage

RANGE	Accuracy
400.0 mV	0.3% + 4d
4.000V, 40.00V, 400.0V	0.5% + 3d
1000V	1.0% + 4d

NMRR: >50dB @ 50/60Hz

CMRR: >120dB @ DC, 50/60Hz, Rs=1kΩ

Input Impedance: 10MΩ, 30pF nominal

(1000MΩ for 400.0mV range)

Max Hold (Voltage & Current)

Specified accuracy  $\pm$  50 digits for changes > 25ms in duration

#### AC Voltage

RANGE	Accuracy <sup>1)</sup>
<b>50Hz -- 500Hz</b>	
400.0mV*	4.0% + 5d
4.000V, 40.00V, 400.0V	1.5% + 5d
1000V	4.0% + 5d

CMRR : >60dB @ DC to 60Hz, Rs=1kΩ

Input Impedance : 10MΩ, 30pF nominal

(1000MΩ for 400.0mV range)

**DC Current**

RANGE	Accuracy	Burden Voltage
400.0 $\mu$ A	2.0% + 5d	0.15mV/ $\mu$ A
4000 $\mu$ A	1.2% + 3d	0.15mV/ $\mu$ A
40.00mA	2.0% + 5d	3.3mV/mA
400.0mA	1.2% + 3d	3.3mV/mA
4.000A	2.0% + 5d	0.03V/A
10.00A*	1.2% + 3d	0.03V/A

\*10A continuous, 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval

**AC Current**

RANGE	Accuracy <sup>1)</sup>	Burden Voltage
<b>50Hz -- 500Hz</b>		
400.0 $\mu$ A	2.0% + 6d	0.15mV/ $\mu$ A
4000 $\mu$ A	1.5% + 4d	0.15mV/ $\mu$ A
40.00mA	2.0% + 6d	3.3mV/mA
400.0mA	1.7% + 4d	3.3mV/mA
4.000A	2.0% + 6d	0.03V/A
10.00A*	1.8% + 4d	0.03V/A

\*10A continuous, 20A for 30 second max with 5 minutes cool down interval

**Diode Tester**

Open Circuit Voltage	Test Current (Typical)
< 1.6 VDC	0.25mA

**Type-K Temperature (MD 9020)**

RANGE	Accuracy*
-20 °C TO 300 °C	2% + 3 °C
-4 °F TO 572 °F	2% + 6 °F

\*Type-K thermocouple range & accuracy not included

**Audible Continuity Tester**

Audible threshold : between 10 $\Omega$  and 120 $\Omega$

**Ohms**

RANGE	Accuracy
400.0 $\Omega$	0.8% + 6d
4.000k $\Omega$ , 40.00k $\Omega$ , 400.0k $\Omega$	0.6% + 4d
4.000M $\Omega$	1.0% + 4d
40.00M $\Omega$	2.0% + 4d

**Open Circuit Voltage : 0.4VDC typical**

**Capacitance**

RANGE*	Accuracy**
500.0nF, 5.000 $\mu$ F, 50.00 $\mu$ F, 500.0 $\mu$ F, 3000 $\mu$ F	3.5%*** + 6d

\*Additional 50.00nF range accuracy is not specified

\*\*Accuracies with film capacitor or better

\*\*\*Specified with battery voltage above 2.8V (approximately half full battery). Accuracy decreases gradually to 12% at low battery warning voltage of approximately 2.4V

### Hz Frequency

RANGE*	Accuracy**
50.00Hz, 500.0Hz, 5.000kHz, 50.00kHz, 500.0kHz, 1.000MHz	0.5%+4d

\*Additional 5.000Hz range accuracy & sensitivity are not specified

\*\*Accuracy is specified at < 20VAC rms

Input Signal : Square wave with duty cycle > 40% & < 70%; or Sine wave Vrms AC

Sensitivity:

**10Hz--20Hz : > Sine 0.9Vrms;**

**20Hz--500kHz : > 2.6Vp; or Sine 1.9Vrms;**

**500kHz--1MHz : > 4.2Vp; or Sine 3Vrms**

Update Rate : 2 per second nominal

## **LIMITED WARRANTY**

METREL warrants to the original product purchaser that each product it manufactures will be free from defects in material and workmanship under normal use and service within a period of three years from the date of purchase. METREL's warranty does not apply to accessories, fuses, fusible resistors, spark gaps, batteries or any product which, in METREL's opinion, has been misused, altered, neglected, or damaged by accident or abnormal conditions of operation or handling.

To obtain warranty service, contact your supplier or send the product, with proof of purchase and description of the difficulty, postage and insurance prepaid, to METREL UK, Unit 1, Hopton House, Ripley Drive, Normanton, West Yorkshire, WF6 1QT. METREL assumes no risk for damage in transit. METREL will, at its option, repair or replace the defective product free of charge. However, if METREL determines that the failure was caused by misused, altered, neglected, or damaged by accident or abnormal conditions of operation or handling, you will be billed for the repair. The cost of logistics shall be carried by the owner of the product.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. METREL WILL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



PRINTED ON RECYCLABLE PAPER, PLEASE RECYCLE

## 1 Sicherheit

Diese Anleitung enthält Informationen und Warnungen, die befolgt werden müssen, um das Instrument sicher zu betreiben und in sicherem Betriebszustand zu erhalten. Wenn das Gerät auf eine Weise benutzt wird, die nicht vom Hersteller angegeben wurde, kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt werden. Das Messgerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.

Das Messgerät (alle Versionen) ist gegenüber den Anwendern durch Schutzisolierung nach UL3111-1(1994), CSA C22.2 No. 1010-1-92, EN61010-1(1995) und IEC61010-1(1995) nach CAT II 1000 V und CAT III 600 V geschützt.

Serie MD9020 Standard-CE-Version, Nennwerte der Anschlüsse (nach COM):

- Kategorie II 1000 V Wechsel- und Gleichspannung sowie Kategorie III 600 V Wechsel- und Gleichspannung
- A / mA $\mu$ A:Kategorie II 250 V Wechselfspannung und 150 V Gleichspannung
- Serie CE- und UL-Version\* mit verstärktem Schutz, Nennwerte der Anschlüsse (nach COM):
- V:Kategorie II 1000 V Wechsel- und Gleichspannung sowie Kategorie III 600 V Wechsel- und Gleichspannung
- A / mA $\mu$ A:Kategorie III 500 V Wechselfspannung und 300 V Gleichspannung

### Überspannungs-installationskategorie nach IEC61010

#### ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE

Eine Einrichtung der ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE II ist eine energieverbrauchende Einrichtung, die von der festen Anlage versorgt werden muss.

Anmerkung – Beispiele sind Haushalts-, Büro- und Laborgeräte.

#### ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE

Eine Einrichtung der ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE III ist eine Einrichtung in festen Anlagen.

Anmerkung – Beispiele sind Schalter in der festen Anlage und einige Einrichtungen für den industriellen Gebrauch mit dauernder Verbindung zur festen Anlage.

#### Begriffe in dieser Anleitung

**WARNUNG** Gibt Bedingungen oder Aktionen an, die zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod des Anwenders führen könnten.

**VORSICHT** Gibt Bedingungen oder Aktionen an, die Beschädigungen oder Fehlfunktionen des Instruments verursachen könnten.








**WARNUNG**

Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, beachten Sie die geeigneten Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Spannungen über 60 VDC oder 30 V<sub>eff</sub>. Diese Spannungspegel stellen eine mögliche Stromschlaggefahr für den Anwender dar. Berühren Sie die Messspitzen oder den zu prüfenden Kreis nicht, während er unter Spannung steht. Halten Sie Ihre Finger bei der Messung hinter den Fingerschutzschilden an den Prüfleitungen. Untersuchen Sie vor der Verwendung des Instruments die Prüfleitungen, Steckverbinder und Sonden auf beschädigte Isolierung oder frei liegendes Metall. Wenn Sie Defekte finden, wechseln Sie die Teile sofort aus. Messen Sie keinen Strom, der den Nennstrom der Schutzsicherung übersteigt. Versuchen Sie keine Strommessung an einem Kreis, dessen Leerlaufspannung über der Nennspannung der Schutzsicherung liegt. Die vermutete Leerlaufspannung sollte mit den Spannungsfunktionen überprüft werden. Versuchen Sie niemals eine Spannungsmessung, wenn die Prüfleitung in der  $\mu$ A/mA- oder A-Eingangsbuchse steckt. Ersetzen Sie eine durchgebrannte Sicherung nur durch eine mit den richtigen Nennwerten, wie sie in dieser Anleitung angegeben sind.

**VORSICHT**

Trennen Sie vor dem Umschalten von Funktionen die Prüfleitungen von den Prüfpunkten. Stellen Sie das Instrument immer auf den höchsten Bereich und arbeiten Sie sich nach unten, wenn Sie bei einem unbekanntem Wert die manuelle Bereichswahl verwenden.

**INTERNATIONALE ELEKTROSYMBOLE**

	Vorsicht! Siehe Erklärungen in dieser Anleitung
	Vorsicht! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
	Erde (Erdung)
	Doppelisolierung oder Schutzisolierung
	Sicherung
	AC--Wechselstrom
	DC--Gleichstrom

## **2 Cenelec-Richtlinien**

Die Instrumente entsprechen der CENELEC-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der Richtlinie „Elektromagnetische Verträglichkeit“ 89/336/EWG

### 3 Produktbeschreibung


Diese Bedienungsanleitung verwendet ein repräsentatives Modell nur zur Illustration. Bitte schauen Sie in den Einzelheiten der Spezifikation nach, welche Funktionen für jedes Modell zur Verfügung stehen.





## 4 Betrieb

### Funktionen Gleichspannung, Wechselspannung und Frequenz Hz

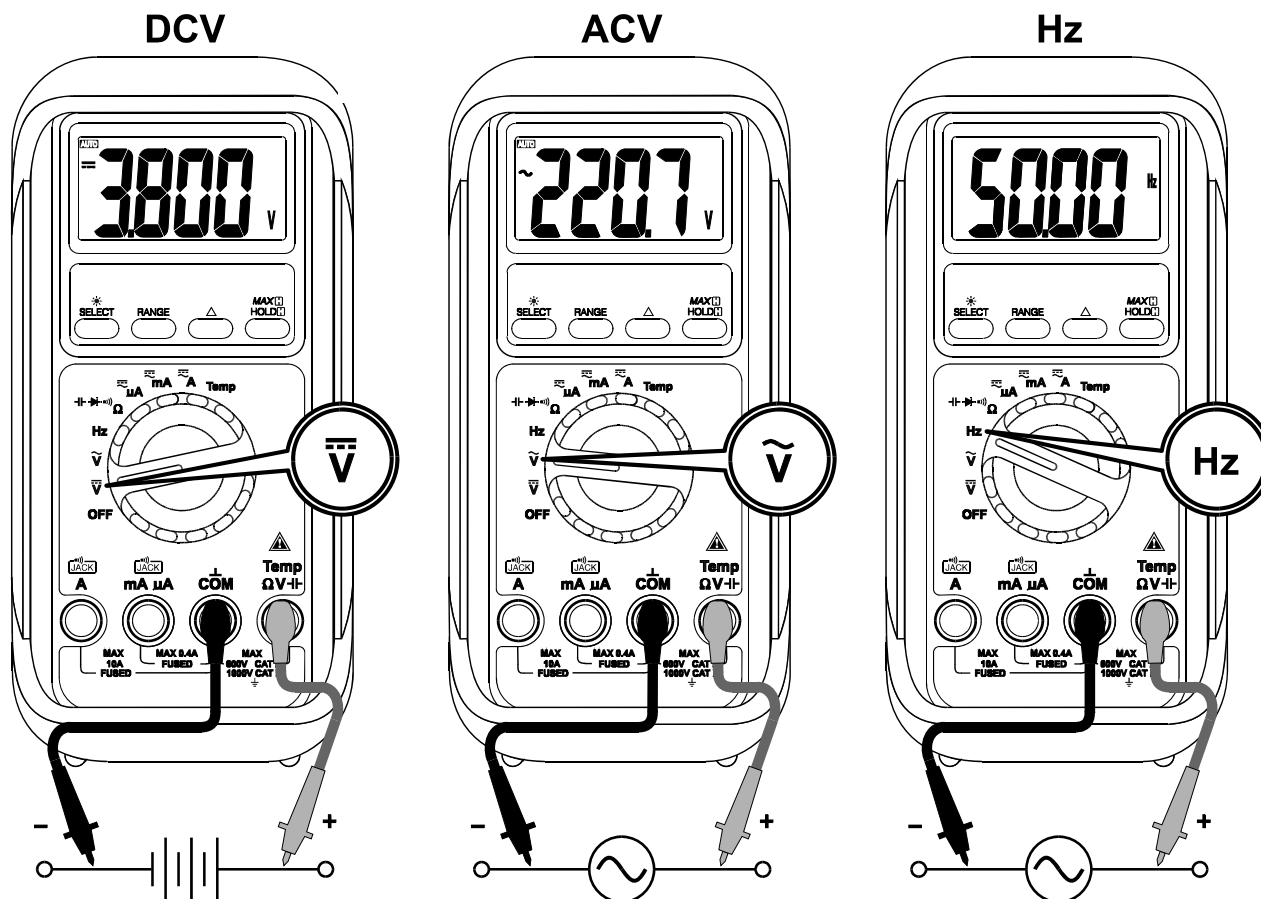


#### Anmerkung

Die Wahl des Wechselspannungsbereichs 400,0 mV geschieht manuell über die Taste RANGE; der Bereich ist ab 10 mV Wechselspannung und höher spezifiziert.

Der Gleichspannungsbereich 400,0 mV wurde mit der hohen Impedanz von 1000 M $\Omega$  zugunsten geringster Stromaufnahme bei der Messung kleiner Signale entwickelt und kann besser mit den meisten im Handel erhältlichen Messaufnehmern/Adapttern mit Spannungsausgang klarkommen. Die von Null abweichende Anzeige ist normal, wenn die Eingänge des Messgeräts offen sind; das beeinträchtigt nicht die tatsächliche Messgenauigkeit. Ein offener Eingang ist eigentlich ein schwimmender Zustand, kein Zustand mit null Volt Eingang. Das Messgerät zeigt eine Anzeige von Null oder nahe Null, wenn die Eingänge kurzgeschlossen werden.

**Widerstands-  $\Omega$  and Durchgangsprüffunktion  $\cdot\cdot\cdot$ )**

Voreinstellung auf  $\Omega$ . Drücken Sie kurz die Taste **SELECT**, um die Durchgangsfunktion  $\cdot\cdot\cdot$ ) zu wählen, die zum Prüfen von Verdrahtungsverbindungen und der Funktion von Schaltern dient. Ein Dauer-Piepton gibt einen geschlossenen Stromkreis an.

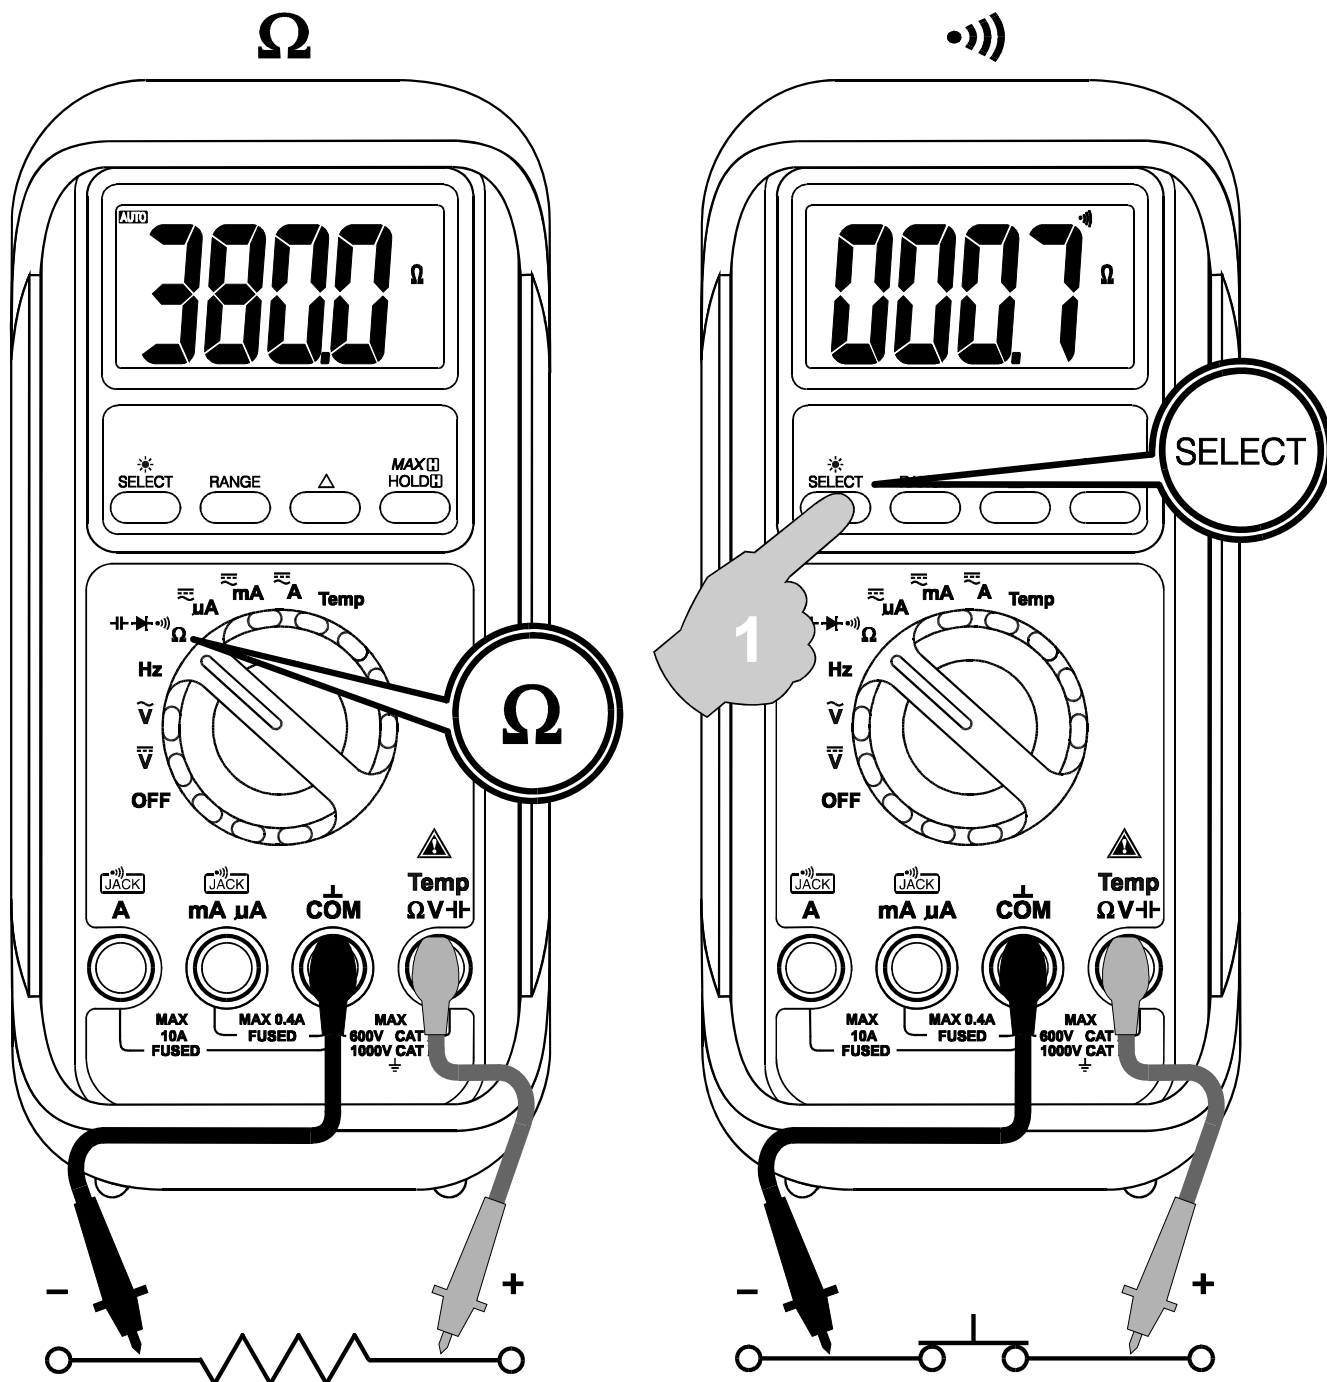


**VORSICHT**

Die Verwendung der Widerstands-, Durchgangs-, Dioden- oder Kapazitätsfunktion in einem unter Spannung stehenden Kreis ergibt falsche Ergebnisse und kann das Instrument beschädigen. In vielen Fällen muss das zu untersuchende Bauteil vom Stromkreis getrennt werden, um eine genaue Messanzeige zu erhalten.

**Diodentestfunktion  $\rightarrow$ , Kapazitätsfunktion  $\leftarrow$** 

Voreinstellung auf  $\Omega$ . Drücken Sie zweimal kurz die Taste **SELECT**, um die Diodenprüfungsfunktion  $\rightarrow$  zu wählen. Der normale Spannungsabfall in Durchlassrichtung für eine gute Siliziumdiode liegt zwischen 0,400 V und 0,900 V. Eine höhere Anzeige weist auf eine lecke (defekte) Diode hin. Eine Anzeige von Null weist auf eine kurzgeschlossene (defekte) Diode hin. „OL“ weist auf eine offene (defekte) Diode hin. Kehren Sie die Anschlüsse der Prüflleitungen über der Diode um. Das Digitaldisplay zeigt „OL“, wenn die Diode gut ist. Jede andere Anzeige weist darauf hin, dass die Diode einen endlichen Widerstand hat oder kurzgeschlossen ist (defekt ist).


Voreinstellung auf  $\Omega$ . Drücken Sie dreimal kurz die Taste **SELECT**, um die Kapazitätsfunktion  $\leftarrow$  zu wählen. Der Modus „relativer Nullpunkt“  $\Delta$  kann verwendet werden, um die parasitären Kapazitäten der Leitungen und der internen Schutzschaltung bei der Messung von niedrigen Kapazitäten im Picofaradbereich (pF) zu eliminieren.

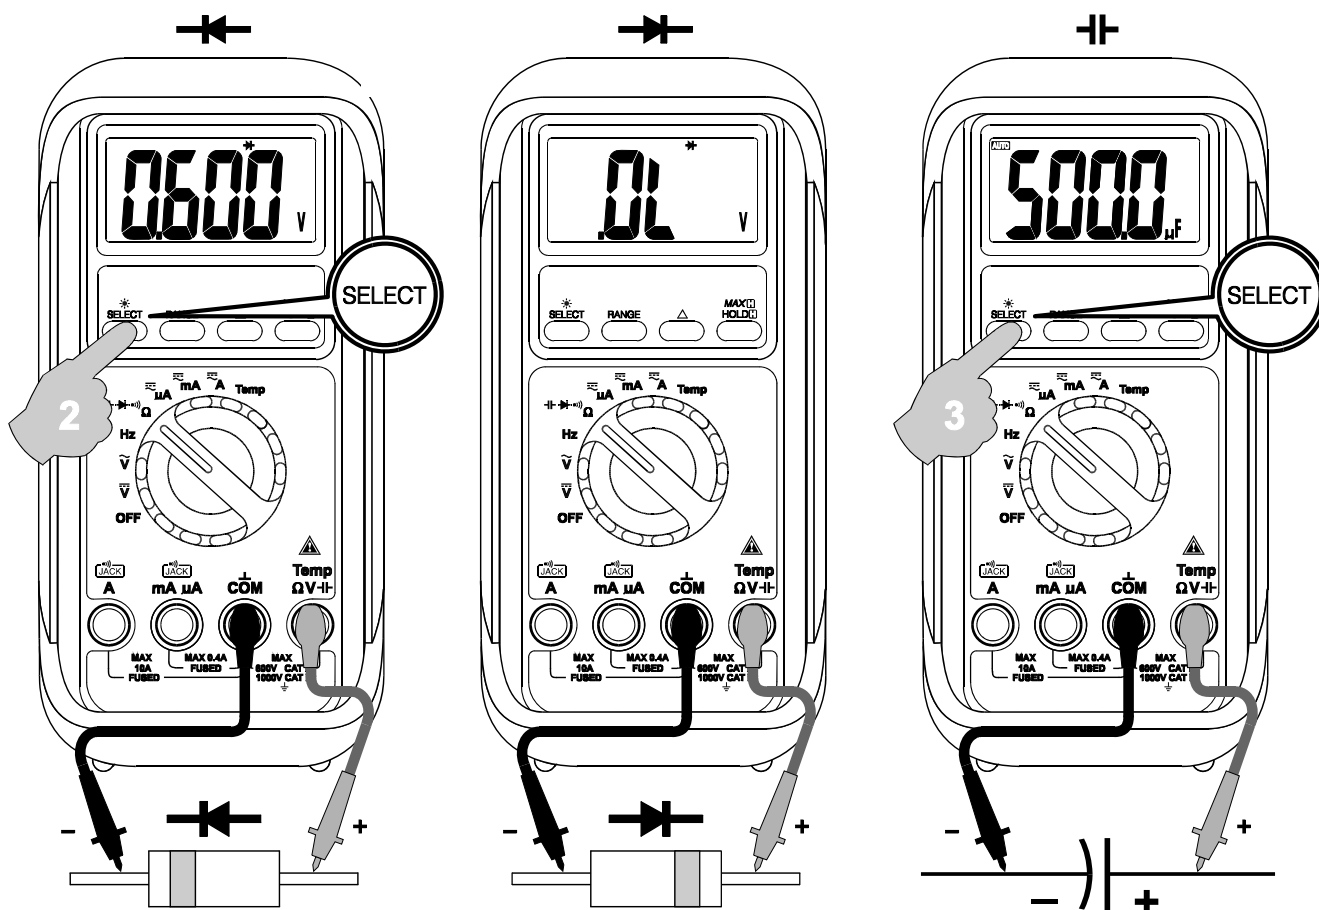**VORSICHT**

Bevor Sie irgendwelche Messungen durchführen, entladen Sie die Kondensatoren. Kondensatoren mit großem Wert sollten über eine geeignete Widerstandslast entladen werden.

### Stromfunktionen $\mu\text{A}$ , mA und A

Voreinstellung auf **Gleichstrom**. Drücken Sie kurz die Taste **SELECT**, um **Wechselstrom** zu wählen.

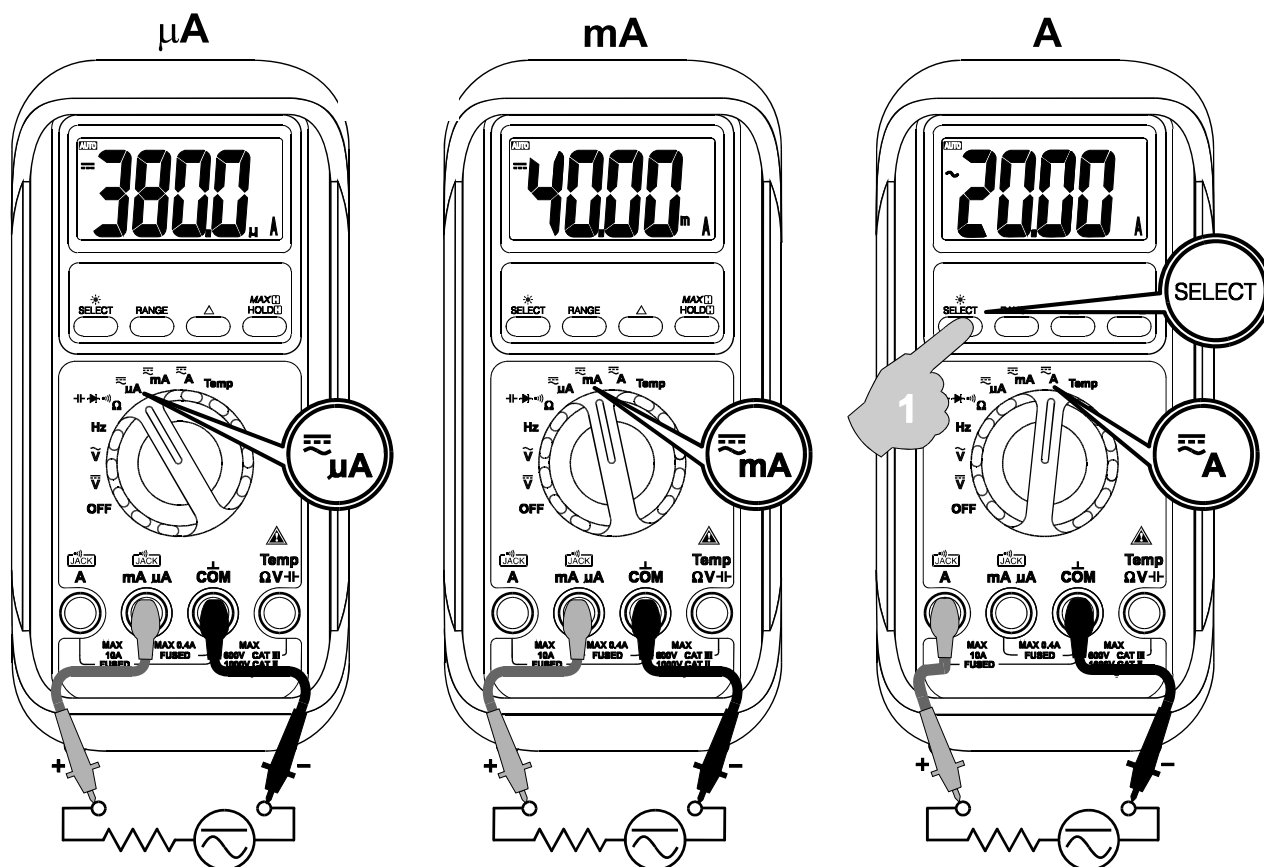

### VORSICHT


Beim Messen in einem Drehstromsystem sollte besondere Aufmerksamkeit auf die Spannung zwischen den Phasen gerichtet werden, die beträchtlich höher ist als die Phasenspannung gegen Erde. Um ein versehentliches Überschreiten der Nennspannung der Schutzsicherung(en) zu vermeiden, betrachten Sie immer die Spannung zwischen den Phasen als Arbeitsspannung für die Schutzsicherung(en).

### Eingangswarnung Beep-Jack™

Das Messgerät piept, um den Anwender vor möglichem Schaden am Messgerät aufgrund falscher Anschlüsse an die Eingangsbuchsen  $\mu\text{A}$ , mA oder A zu warnen, wenn eine andere Funktion (wie etwa eine Spannungsversion) gewählt wird.

**Temperaturfunktion** (nur MD 9020)

Achten Sie darauf, dass Sie die Bananenstecker der Temperatur-Bead-Probe Typ K AMD9023 (optionaler Zukauf) mit korrekten Polaritäten  $+$   $-$  anschließen. Die Grundstellung ist Grad C (Celsius). Drücken Sie kurz die Taste SELECT, um Grad F (Fahrenheit) zu wählen. Sie können auch einen Steckadapter AMD9024 (optionaler Zukauf) mit Bananensteckern für die Typ-K-Fassung verwenden, um andere Temperaturfühler Typ K mit Standard-Miniaturstecker zu adaptieren.

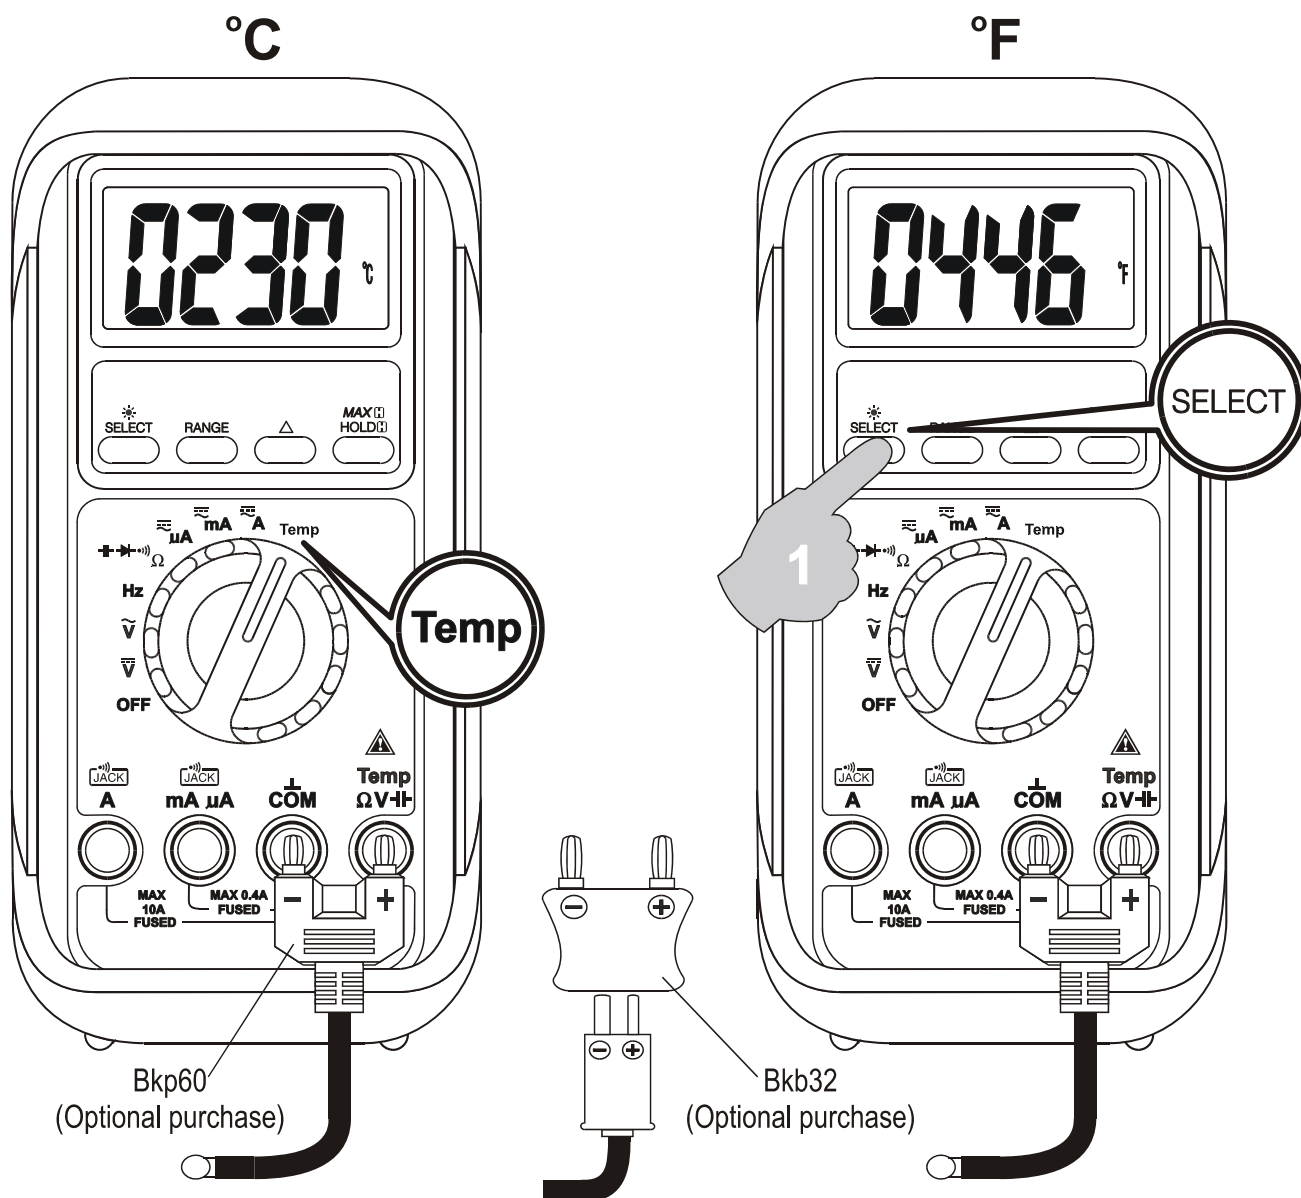**Modus „relativer Nullpunkt“  $\Delta$** 


Der Modus „relativer Nullpunkt“  $\Delta$  erlaubt dem Anwender, die nachfolgenden Messungen des Messgeräts um die aktuelle Anzeige als Referenzwert zu verschieben. Das Display zeigt nun Anzeigewerte relativ zu dem gespeicherten Referenzwert. Das heißt, Anzeige = Messwert - gespeichertem Wert. Drücken Sie kurz die Taste  $\Delta$ , um den Modus „relativer Nullpunkt“ zu aktivieren oder zu verlassen.

**Manuelle oder automatische Bereichseinstellung**


Drücken Sie kurz die Taste RANGE, um den manuellen Bereichswahlmodus zu wählen, und das Messgerät verbleibt in dem Bereich, in dem es sich befand; das LCD-Symbol „**AUTO**“ geht aus. Drücken Sie erneut kurz die Taste, um die Bereiche zu durchlaufen. Drücken und halten Sie die Taste 1 Sekunde lang oder länger, um die automatische Bereichseinstellung wieder aufzunehmen.

Anmerkung: Die manuelle Bereichseinstellung ist bei den Hz- und Kapazitätsfunktionen nicht verfügbar.

**HOLD** 

Die Funktion Hold (Halten) friert die Anzeige zum späteren Betrachten ein. Drücken Sie kurz die Taste HOLD , um die Haltefunktion zu aktivieren oder zu verlassen.

**MAX** 

Die Max-Funktion vergleicht den gemessenen Maximalwert innerhalb von 25 ms in einem einzelnen Bereich mit automatischer Aufwärts-Bereichswahl und zeigt ihn an. Drücken Sie die Taste MAX  1 Sekunde lang oder länger, um die Max-Funktion in den Spannungs- oder Stromfunktionen zu aktivieren oder zu verlassen.

**Schlafmodus**

Das Messgerät geht automatisch nach etwa 30 Minuten ohne Betätigung des Drehschalters oder einer Taste in einen Schlafmodus mit niedrigem Stromverbrauch, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Um das Messgerät aus dem Schlafmodus zu wecken, drücken Sie kurz eine Taste oder bringen den Drehschalter in eine angrenzende Stellung. Setzen Sie den Drehschalter immer in die Position OFF, wenn das Messgerät nicht im Gebrauch ist.

## 5 Wartung

### WARNUNG

Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät von allen Stromkreisen, entfernen die Prüflleitungen von den Eingangsbuchsen und schalten das Messgerät aus (OFF), bevor Sie das Gehäuse öffnen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit offenem Gehäuse.

### Reinigung und Lagerung

Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel ab; verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel. Wenn das Messgerät länger als 60 Tage nicht benutzt werden soll, entfernen Sie die Batterien und lagern Sie sie getrennt.

### Störungssuche

Wenn das Instrument nicht funktioniert, überprüfen Sie Batterie, Prüflleitungen usw. und ersetzen Sie sie bei Bedarf. Überprüfen Sie das Bedienverfahren doppelt gemäß der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung.

Wenn der Spannungs-/Widerstandseingang des Instruments versehentlich oder durch anomale Betriebsbedingungen hohen Spannungsspitzen ausgesetzt wurde (die meist durch Blitzschlag oder Schaltüberspannungen im Netz verursacht werden), brennen die Serien-Sicherungswiderstände wie Schmelzsicherungen durch (nehmen eine hohe Impedanz an), um den Anwender und das Instrument zu schützen. Die meisten Messfunktionen über diesen Anschluss sind dann unterbrochen. Die Serien-Sicherungswiderstände und die Funkenstrecken sollten dann durch einen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden. Im Abschnitt EINGESCHRÄNKTE GARANTIE erfahren Sie, wie Sie Garantie oder Reparatur-Kundendienst erhalten.

### Austausch von Batterie und Sicherung

#### *Verwendete Batterie:*

2x Standardbatterie 1,5 V; Größe AAA (NEDA 24A oder IEC LR03)

#### *Sicherungen der Serie, Standard-CE-Version:*

- Sicherung (FS1) für den Stromeingang  $\mu\text{mA}$ : Sicherung 0,5 A/250 V F;
- Sicherung (FS2) für den Stromeingang A: Sicherung 0,5 A/250 V F;


#### *Sicherungen der Serie CE- und UL-Version\* mit verstärktem Schutz:*

- Sicherung (FS1) für den Stromeingang  $\mu\text{mA}$ : Sicherung 0,63 A/500 V F, IR 200 kA;
  - Sicherung (FS2) für den Stromeingang A: Sicherung 12,5 A/500 V F, IR 20 kA
- \*Achten Sie auf das Logo „UL listed“ auf dem Messgerät.

#### *Batterietausch bei Modellen mit Batteriezugangsklappe:*

Lösen Sie die beiden Schrauben an der Batteriezugangsklappe der Gehäuseunterseite. Heben Sie die Batteriezugangsklappe, um das Batteriefach zu öffnen. Ersetzen Sie die Batterie. Befestigen Sie die Schrauben wieder.

*Sicherungsaustausch (und auch Batterietausch bei spritzwassergeschützter Version ohne Batteriezugangsklappe):*

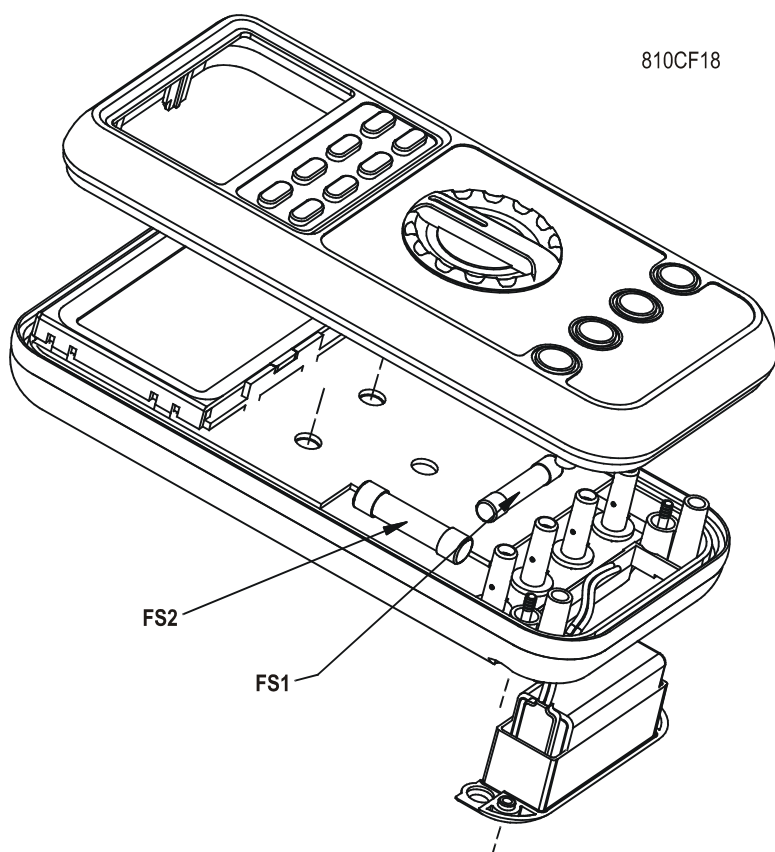

Lösen Sie die 4 Schrauben an der Gehäuseunterseite. Heben Sie das Ende des Gehäuseunterteils nahe den Prüflitungseingängen an, bis es sich vom Gehäuseoberteil löst. Ersetzen Sie die durchgebrannte(n) Sicherung(en) und/oder die Batterien. Setzen Sie das Gehäuseunterteil wieder auf und achten Sie dabei darauf, dass alle Dichtungen richtig sitzen und die beiden Raststellen am Gehäuseoberteil (nahe der LCD-Seite) gefasst haben. Befestigen Sie die Schrauben wieder.



## 6 Technische Daten

### Allgemeine Daten

<b>Display:</b>	3-3/4-stellige(S) LCD-display(S) (4000 zähler)
<b>Polarität:</b>	automatisch
<b>Aktualisierungsrate:</b>	3 pro sekunde, nominal
<b>Betriebstemperatur:</b>	0°C bis 40°C
<b>Relative luftfeuchtigkeit:</b>	maximale relative luftfeuchtigkeit 80 % bei temperaturen bis 31°C, linear abnehmend auf 50 % relative luftfeuchtigkeit bei 40°C
<b>Höhenlage:</b>	betrieb unter 2000 M
<b>Verschmutzungsgrad:</b>	2
<b>Lagerungstemperatur:</b>	-20°C bis 60°C, < 80 % R. F. (batterie entfernt)
<b>Temperaturkoeffizient:</b>	nominal 0,15 x (angegebene genauigkeit)/°c bei (0°c ~ 18°c oder 28°c ~ 40°c), wenn nicht anders angegeben
<b>Erfassung:</b>	arithmetischer mittelwert bei MD 9020.
<b>Sicherheit:</b>	<p>das messgerät (alle versionen) ist gegenüber den anwendern durch schutzisolierung nach UL3111-1(1994), CSA C22.2 NO. 1010-1-92, EN61010-1(1995) und IEC61010-1(1995) nach cat ii 1000 v und cat iii 600 v geschützt.</p> <p>Standard-CE-version, nennwerte der anschlüsse (nach com):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V:kategorie ii 1000 v wechsel- und gleichspannung sowie kategorie III 600 V wechsel- und gleichspannung</li> <li>• A / MA<math>\mu</math>A:kategorie II 250 V wechselfpannung und 150 V gleichspannung</li> </ul> <p>CE- und ul-version* mit verstärktem schutz, nennwerte der anschlüsse (nach com):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V:kategorie II 1000 V wechsel- und gleichspannung sowie kategorie III 600 V wechsel- und gleichspannung</li> <li>• A / MA<math>\mu</math>A:kategorie III 500 V wechselfpannung und 300 V gleichspannung</li> </ul>
<b>Überlastschutz:</b>	<p>standard-CE -version:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\mu</math>A und mA : sicherung 0,5 A/250 V F</li> <li>• A : sicherung 15 A/250 V F</li> <li>• V: 1050V<sub>EFF</sub>, 1450V<sub>SPITZE</sub></li> <li>• <math>\Omega</math> und andere: 600 VDC/V<sub>EFF</sub></li> <li>• <math>\mu</math>A und mA : SICHERUNG 0,63 A/500 V F, IR200KA</li> <li>• A : SICHERUNG 12,5 A/500 V F, IR20 KA</li> <li>• V: 1050V<sub>EFF</sub>, 1450V<sub>SPITZE</sub>;</li> <li>• <math>\Omega</math> UND ANDERE: 600 VDC/V<sub>EFF</sub></li> </ul>
<b>Überspannungsschutz:</b>	6,5 KV (Überspannungsstoß 1,2/50 $\mu$ S)
<b>Stromversorgung:</b>	2X batterie 1,5 V; gröÙe AAA (neda 24A oder IEC LR03)

<b>Stromaufnahme:</b>	3,2 MA, typisch
<b>Schwache batterie:</b>	nter CA. 2,4V
<b>EMV:</b>	erfüllt EN61326(1997, 1998/A1), EN61000-4-2(1995) und EN61000-4-3(1996) in einem hf-feld von 3 V/M  Kapazitätsfunktion ist nicht spezifiziert bei Bereich 4,000 VAC: Gesamtgenauigkeit = Spezifizierte Genauigkeit + 700 Digits bei Bereich 400,0 $\mu$ A AC: Gesamtgenauigkeit = Spezifizierte Genauigkeit + 300 Digits Andere Funktionsbereiche: Gesamtgenauigkeit = Spezifizierte Genauigkeit + 40 Digits DIE FUNKTIONSLISTUNG OBERHALB 3 V/M ist nicht spezifiziert.
<b>Zeit des Schlafmodus:</b>	30 Minuten Leerlauf
<b>Verbrauch im Schlafmodus:</b>	300 $\mu$ A typisch bei MD 9020; 360 $\mu$ A typisch bei
<b>Maße:</b>	L 186 mm X B 87 mm X H 35,5 mm; L 198 mm X B 97 mm X H 55 mm mit Halfter
<b>Gewicht:</b>	296 g; 396 g mit Halfter
<b>Sonderfunktionen:</b>	25 ms Max Hold; Data Hold; relativer Nullpunkt; Eingangswarnung Beep-jack™; hinterleuchtetes Display
<b>Zubehör:</b>	Prüfleitungen (Paar), eingesetzte Batterien, Bedienungsanleitung mit Garantierklärung
<b>Optionales Zubehör:</b>	1 X Temperaturfühler Typ K mit Bananensteckern AMD9023 (nur MD 9020), Adapter bananenstecker zu Buchse Typ K AMD9024 (nur MD 9020 )

## Elektrische Daten

Die Genauigkeit beträgt  $\pm$ (% der Anzeigestellen + Anzahl Digits), wenn nicht anders spezifiziert, bei 23°C +/- 5°C und weniger als 75 % r. F.

Bei Modell ist die Genauigkeit des echten Wechselspannungs- und Wechselstrom-Effektivwerts zwischen 5 % (10 % für Bereich 400,0 mV AC) und 100 % des Bereichs spezifiziert, soweit nicht anders angegeben. Der maximale Scheitelfaktor beträgt < 1,75 : 1 bei Vollausschlag und < 3,5 : 1 bei halbem Ausschlag und mit Frequenzanteilen innerhalb der spezifizierten Frequenzbandbreite für nicht sinusförmige Wellenformen

### Gleichspannung

BEREICH	Genauigkeit
400,0 mV	0,3 % + 4 Dig.
4,000 V, 40,00 V, 400,0 V	0,5 % + 3 Dig.
1000 V	1,0 % + 4 Dig.

NMRR :>50 dB bei 50/60 Hz

CMRR :> 120 dB bei Gleichspannung, 50/60 Hz; Rs = 1 k $\Omega$

Eingangsimpedanz: 10 M $\Omega$ , 30 pF nominal  
(1000 M $\Omega$  für Bereich 400,0 mV)

**Max Hold (Spannung und Strom)**

Spezifizierte Genauigkeit  $\pm 50$  Digits bei  
Änderungen von  $> 25$  ms Dauer

**Gleichstrom**

BEREICH	Genauigkeit	Bürden- spannung
400,0 $\mu$ A	2,0 % + 5 DIG.	0,15 MV/ $\mu$ A
4000 $\mu$ A	1,2 % + 3 DIG.	0,15 MV/ $\mu$ A
40,00 mA	2,0 % + 5 DIG.	3,3 MV/MA
400,0 mA	1,2 % + 3 DIG.	3,3 MV/MA
4,000 A	2,0 % + 5 DIG.	0,03 V/A
10,00 A*	1,2 % + 3 DIG.	0,03 V/A

\*10 A dauernd, 20 A über max. 30  
Sekunden mit 5 Minuten Abkühlpause

**Wechselspannung**

BEREICH	Genauigkeit
<b>50Hz -- 500Hz</b>	
400,0 mV*	4,0 % + 5 Dig.
4,000 V, 40,00 V, 400,0 V	1,5 % + 5 Dig.
1000 V	4,0 % + 5 Dig.

CMRR :> 60 dB bei Gleichspannung bis  
60 Hz;  $R_s = 1 \text{ k}\Omega$

Eingangsimpedanz : 10 M $\Omega$ , 30 pF  
nominal

(1000 M $\Omega$  für Bereich 400,0 mV)

\*Wahl manuell über die Taste RANGE; der Bereich ist ab 10 mV Wechselspannung und darüber spezifiziert.

**Wechselstrom**

BEREICH	Genauigkeit	Bürden- spannung
<b>50Hz -- 500Hz</b>		
400,0 $\mu$ A	2,0 % + 6 Dig.	0,15 mV/ $\mu$ A
4000 $\mu$ A	1,5 % + 4 Dig.	0,15 mV/ $\mu$ A
40,00 mA	2,0 % + 6 Dig.	3,3 mV/mA
400,0 mA	1,7 % + 4 Dig.	3,3 mV/mA

4,000 A	2,0 % + 6 Dig.	0,03 V/A
10,00 A*	1,8 % + 4 Dig.	0,03 V/A

\*10 A dauernd, 20 A über max. 30 Sekunden mit 5 Minuten Abkühlpause

### Diodentest

Leerlaufspannung	Prüfstrom (typisch)
< 1,6 VDC	0,25 mA

### Temperaturmessung Typ K (MD 9020)

BEREICH	Genauigkeit*
-20 °C BIS 300 °C	2 % + 3°C
-4 °F BIS 572 °F	2 % + 6°F

\*Bereich und Genauigkeit des Thermoelements Typ K nicht enthalten

### Akustische Durchgangsprüfung

Hörschwelle: zwischen 10 Ω und 120 Ω

#### Ohm

BEREICH	Genauigkeit
400,0 Ω	0,8 % + 6 Dig.
4,000 kΩ, 40,00 kΩ, 400,0 kΩ	0,6 % + 4 Dig.
4,000 MΩ	1,0 % + 4 Dig.
40,00 MΩ	2,0 % + 4 Dig.

Leerlaufspannung: 0,4 VDC, typisch

### Kapazität

BEREICH*	Genauigkeit**
500,0 nF, 5,000 μF, 50,00 μF, 500,0 μF, 3000 μF	3,5 % + 6 DIG.

\*Genauigkeit für den zusätzlichen Bereich 50,00 nF ist nicht spezifiziert.

\*\*Genauigkeiten bei Folienkondensatoren oder besser

\*\*\*Spezifiziert bei Batteriespannung über 2,8V (etwa halb volle Batterie). Die Genauigkeit sinkt allmählich auf 12 % bei der Batterieentladungs-Warnspannung von ca. 2,4 V.

### Frequenz Hz

BEREICH*	Genauigkeit**
50,00 HZ, 500,0 HZ, 5,000 KHZ, 50,00 KHZ, 500,0 KHZ, 1,000 MHZ	0,5 % + 4 DIG.

\*Genauigkeit und Empfindlichkeit für den zusätzlichen Bereich 5,000 Hz sind nicht spezifiziert.

\*\*Genauigkeit ist bei < 20 V<sub>eff</sub> spezifiziert

Eingangssignal: Rechteck mit Tastverhältnis  $> 40\%$  und  $< 70\%$  oder Sinuswelle  $V_{\text{eff}}$

Empfindlichkeit:

10 Hz--20 Hz:  $>$  Sinus  $0,9 V_{\text{eff}}$ ;

20 Hz--500 kHz:  $>$   $2,6 V_S$ ; oder Sinus  $1,9 V_{\text{eff}}$ ;

500 kHz--1 MHz:  $>$   $4,2 V_S$ ; oder Sinus  $3 V_{\text{eff}}$ ;

Aktualisierungsrate: 2 pro Sekunde, nominal.

## EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Bei sorgfältiger Behandlung und Beachtung der Bedienungsanleitung gewährleistet der Hersteller Metrel 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Wir verpflichten uns, das Gerät kostenlos instand zu setzen, soweit es sich um Material- oder Konstruktionsfehler handelt. Instandsetzungen dürfen nur ausschließlich von autorisierten Metrel Service-Stationen mit freigegebenem Reparaturauftrag durchgeführt werden.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Schäden, die sich aus der unsachgemäßen Benutzung des Gerätes ergeben, werden nicht ersetzt.

Innerhalb der ersten 2 Jahre ab Kaufdatum, beseitigen wir, die als berechtigt anerkannten Mängel, ohne Abrechnung der entstandenen Nebenkosten.

Die Kostenübernahme ist vorher zu klären.

Die Einsendung des Gerätes muss in jedem Fall unter Beifügung des Kaufbeleges erfolgen.

Ohne Nachweis des Kaufdatums erfolgt eine Kostenanrechnung ohne Rückfrage. Die Rücksendung erfolgt dann per Nachnahme.

Kaufbeleg bitte unbedingt aufbewahren! Kaufbeleg ist gleich Garantieschein!

### Von der Gewährleistung/Garantie ausgeschlossen sind:

- Unsachgemäßer Gebrauch, wie z.B. Überlastung des Gerätes oder Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Beschädigung durch Fremdeinwirkungen oder durch Fremdkörper, z.B. Wasser, Sand oder Steine
- Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, z.B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart oder Nichtbeachtung der Aufbauanleitung
- Gewöhnlicher/normaler Verschleiß/Verbrauch
- und alle anderen von außen auf das Gerät einwirkenden Ereignisse, die nicht auf den gewöhnlichen Gebrauch/Nutzung zurückzuführen sind.
- Verschleiß-/Verbrauchsmaterialien wie z.B. Trageriemen, Kunststoffteile
- Zubehör, Sicherungen, Sicherungswiderstände, Funkenstrecken, Batterien oder jedes Produkt, das nach Meinung von METREL missbräuchlich verwendet, verändert, vernachlässigt oder versehentlich oder durch abnorme Betriebsbedingungen oder Behandlung beschädigt worden ist.

DIESE GARANTIE GILT AUSSCHLIESSLICH UND TRITT AN DIE STELLE ALLER ANDEREN – AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN – GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, ALLE MÄNGEL- ODER GEBRAUCHSTAUGLICHKEITSGARANTIEN FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK ODER GEBRAUCH. METREL IST NICHT HAFTBAR FÜR ALLE BESONDEREN, INDIREKTEN, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN.



GEDRUCKT AUF RECYCLINGPAPIER, BITTE WIEDERVERWERTEN



