

Паяльная станция

Модель ZD-8903

т.м. Zhongdi

Руководство пользователя



Производитель:

Ningbo Zhongdi Industry & Trade Co., Ltd

Страна происхождения:

Китай

Содержание:

Описание изделия.....	3
Спецификация изделия.....	3
Правила и условия эксплуатации.....	3
Меры предосторожности.....	5
Возможные проблемы и методы их решения.....	6
Хранение, транспортировка, утилизация.....	7
Гарантийные обязательства.....	7
Контакты изготовителя и дата производства изделия.....	7

1. Описание изделия

Паяльная станция ZD-8903 предназначена для бессвинцовой пайки в сфере электронных изделий, ремонта электроники, обучении и производстве. Паяльная станция оснащена функцией быстрого нагрева. Паяльник автоматически контролируется микропроцессором установленный в паяльной станции. Для точного контроля температуры жала паяльника в паяльную станцию встроено: цифровое устройство управления, высококачественный датчик и система теплообмена.

Комплектация:

- Блок станции — 1 шт.
- Паяльник— 1 шт.
- Подставка для паяльника— 1 шт.
- Губка для очистки жал — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

Особенности:

- Температурный диапазон: 160-300°C.
- Разогрев до 300°C в течение 30 секунд.
- Керамический нагреватель. Датчик, расположенный на жале, для определения температуры пайки.
- В комплект поставки входит удобная в пользовании подставка для паяльника.
- Тонкий и мягкий кабель питания паяльника, стойкий к высоким температурам.
- Удобная эргономичная ручка паяльника - используется накладка из микропористой резины.
- Световой индикатор на переключателе питания.
- ЖК-дисплей для отображения температуры.

2. Спецификация изделия:

- Напряжение питания 220-240 В переменного тока 50/60 Гц.
- Потребляемая мощность 40 Вт.
- Диапазон температуры 160—300°C.

3. Правила и условия эксплуатации:

Всегда устанавливайте аппарат и подставку для паяльника на устойчивую рабочую поверхность в хорошо проветриваемом помещении.

Положите паяльник на подставку.

Убедитесь, что выключатель питания на блоке управления выключен, а затем подключите блок управления к сети.

Переключите выключатель питания в положение ON.

Внимание! Никогда не устанавливайте регулятор на отметку больше 550°C, т.к. это может привести паяльную станцию к поломке.

При первом включении может быть небольшое количество дыма и неприятный запах. Это всего лишь смазка, которая сгорает при первом использовании изделия.

Выключите клавишу питания и отключите прибор от сети перед техническим обслуживанием, убедитесь, что жало успело остыть. Несоблюдение этих правил может привести к поражению электрическим током или ожогу.

Все работы по замене жал и чистке паяльной станции производите при ее отключении от сети.

ПОМНИТЕ: после окончания работы паяльную станцию необходимо отключить от питающей сети. В перерыве между пайками паяльник следует класть на огнеупорную подставку, которая поставляется в комплекте со станцией.


3.1. Порядок работы:

- Распакуйте паяльную станцию и проверьте все детали. Поврежденное изделие не должно эксплуатироваться.
- Установите удерживающую стойку для паяльника боком в паяльной станции, смочите губку для очистки жал водой и положите в стойку.
- Поставьте паяльник на подставку.
- Установите паяльную станцию на твердой и сухой поверхности.
- Вставьте вилку в розетку и включите паяльную станцию с помощью переключателя питания (I = ON / 0 = OFF). При включении выключателя питания светится.
- Всегда ставьте паяльник в подставку, когда он нагревается или во время перерывов при пайке.
- Убедитесь, что контракты для пайки на рабочем месте чистые.
- Используйте припой, предназначенный только для электроники. Кислотные припой может повредить жало или заготовки.

4

Дисплей и установка температуры:

Цифровой дисплей:

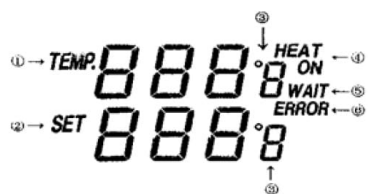

1. отображает действительную температуру жала паяльника
2. отображает установленную температуру. Нажимайте кнопки «ВВЕРХ» (UP) и «ВНИЗ» (DOWN) для выбора значения.

Значение можно изменить нажатием кнопок

«ВВЕРХ» (UP) и «ВНИЗ» (DOWN) на $\pm 1^{\circ}\text{C}$. На дисплее отобразится установленное значение и жало паяльника быстро достигнет выбранной температуры.

3. **Символы $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$:** с помощью кнопки « $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ » можно выбрать тип температурной шкалы. На дисплее действительная температура и установленная температура отображаются в значениях выбранной шкалы.

4. Если действительная температура жала паяльника ниже установленной, на дисплее отображается индикатор «HEATON» (НАГРЕВ) до тех пор, пока температура жала не достигнет установленного значения.

5. Горящая надпись «WAIT» (ПОДОЖДАТЬ) показывает, что разность между установленным и текущим значением температуры более 10°C. При этом рекомендуется прервать работу и подождать, пока данная надпись погаснет.
6. Появление на дисплее индикатора «ERROR» (ОШИБКА) указывает на возможную неисправность или неправильное подключение паяльника к блоку управления.

3.3. Замена жала:

Замена жала или его очистка должна производиться при достижении паяльника комнатной температуры или ниже. Для замены жала открутите гайку ствола. В это время паяльная станция должна быть выключена и остывшая, так как может произойти повреждение, если система остается без наконечника. После удаления наконечника удалить все загрязнения, которые могут образоваться в месте примыкания наконечника. Будьте осторожны, чтобы избежать попадания остатков припоя и пыли в глаза. Замените жало и зафиксируйте винт, используя только давление руки. Клеши должны использоваться, только если жало еще не достаточно остыло во избежание ожога. Не перетягивайте гайку, поскольку она может выйти из строя.

Подходящие сменные жала:

Code	Model
79-1916	TIP N9-1
79-1926	TIP N9-2
79-1936	TIP N9-3
79-1946	TIP N9-4
79-1956	TIP N9-5

3.4. Обслуживание изделия:

Внешний корпус паяльной станции можно очищать с помощью влажной ткани с использованием небольшого количества жидкого моющего средства. Никогда не погружайте прибор в жидкость и не допускайте попадания жидкости проникать внутрь корпуса станции. Никогда не используйте растворитель для очистки корпуса!

Никогда не чистите жало паяльника грубыми абразивами или напильниками, при его загрязнении протрите жало мягкой тряпочкой.

Используйте сопутствующие детали и принадлежности предусмотренные данной инструкцией. Использование других приборов может повлечь поломку прибора.

4. Меры предосторожности:

Электрическая паяльная станция соответствует требованиям безопасности.

Перед включением станции в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки.

Подключайте изделие к заземленному разъему питания для предотвращения поражения электрическим током.

Перед включением паяльной станции в сеть проверьте соответствие сети напряжению, указанному на маркировке паяльника.

Не прикасайтесь рукой к жалу включенного паяльника.

Защитите ваши глаза и тело от брызг горячего припоя, используйте защитное оборудование и спецодежду.

Не используйте паяльную станцию вблизи воспламеняющихся жидкостей, а также в горючих или взрывоопасных средах. Не прокладывайте шнур питания возле острых краев или над горючими поверхностями.

Поврежденный шнур можно заменить только в ремонтной мастерской или на заводе-изготовителе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Оставлять без надзора включённую в сеть паяльную станцию.

После отключения от сети жало некоторое время остается горячим. Дождитесь полного остывания естественным образом перед тем, как сменить жало либо убрать изделие до следующего применения (ок.5 минут). Никогда не остужайте жало в холодной воде.

Не очищайте жало наждачной бумагой, это приведет к его порче.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадание влаги внутрь паяльной станции. Не используйте изделие во влажной среде.

Следует немедленно отключить станцию от сети при появлении запаха гари либо деформации пластиковых деталей корпуса. Не используйте прибор и обратитесь в место покупки.

Не бейте и не роняйте жало либо паяльник, поскольку это может их повредить и существенно уменьшить срок службы. Также срок службы будет сокращен при использовании бессвинцовых сплавов.

Изделие не предназначено для использования людьми с психическими расстройствами и детьми, а также людьми с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность.

Не используйте паяльную станцию для иных целей и пайки материалов, для этого не предназначенных (например, пайки пластмасс, для разогрева воды).

Производитель не несет ответственности за возможные проблемы, возникшие в результате неправильного использования прибора или вмешательства в его конструкцию.

5.Возможные проблемы и методы их решения:

Убедитесь, что шнур питания не поврежден. Если вы заметили признаки повреждения, пожалуйста, обратитесь к продавцу изделия.

Если шнур в порядке, используйте приведенное ниже руководство по устранению неисправностей.

Проблема	Возможная причина	Решение
Питание не включается	Не подключен сетевой шнур	Подключите сетевой шнур
	Переключатель стоит в положении OFF	Установите переключатель в положение ON
	Сетевой шнур поврежден	Обратитесь к продавцу
	Перегорел предохранитель	Обратитесь к продавцу
Нагреватель не нагревается	Контакт потерян или отсутствует	Убедитесь, что соединение надежно
	Нагреватель поврежден	Замените нагреватель

В случае возникновения других неисправностей обратитесь к продавцу, возможно, повреждена плата изделия.

Выключите и отсоедините паяльную станцию, если есть запах гари, перегрева, или если пластиковые детали деформируются. Пожалуйста, обратитесь к продавцу.

6. Хранение, транспортировка, утилизация:

Требования к условиям хранения:

Изделие должно храниться в складских помещениях, защищенных от воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других веществ, вызывающих коррозию.

Условия хранения изделия: температура воздуха от 5 до 40°C, относительная влажность до 60%.

Требования к условиям транспортирования:

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия - поставщика всеми видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без ограничения расстояния. Транспортирование упакованных изделий может производиться в крытых вагонах и автомашинах, трюмах судов и герметичных кабинах самолетов при температуре воздуха от минус 20 до плюс 70 °C.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.



Срок службы 3 года.